

القياسات

القياس : هو العلم الذي يهتم بدراسة أدوات القياس المستخدمة في المجالات الصناعية والهندسية والمجالات الأخرى ، ودراسة كيفية استخدام هذه الأدوات دراسة وحدة القياس .

عملية القياس : هي عملية مطابقة أبعاد القطعة المراد قياسها مع أدوات قياس مناسبة لغرض معرفة بعد القطعة .

الخطأ في القياس : هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للبعد .
الخطأ في القياس = القيمة الحقيقية – القيمة المقاسة .

أسباب الخطأ في القياس :

1. اسباب متعلقة بأداة القياس .

أ- دقة اداة القياس .

ب- بليان (سوفان) اجزاء أدوات القياس بسبب الاستخدام .

ج- الخطأ في مركزية محاور دوران اجزاء اداة القياس وأرتکاز اجزائها بسبب الخطأ في القياس .

د- الخطأ الصفرى : وهو القراءة التي يعطيها جهاز القياس

في الوقت الذي يجب ان تكون القراءة مساوية للصفر .

القيمة الصحيحة = القيمة المقاسة – الخطأ الصفرى .

للتخلص من الخطأ الصفرى يجب الاخذ بالاعتبار هذا الخطأ كما موضح في اعلاه اذ يجب تصفير الجهاز قبل استخدامه وذلك بضبط مؤشر الجهاز على الصفر .

أسباب متعلقة بعملية القياس :

أ- الوضع الخطأ لأداة القياس عند اجراء عملية القياس .

ب- عدم تطابق فكوك القياس مع حدود البعد المقاس .

أسباب متعلقة بالشخص القائم بالقياس .

- أ- مهارة الشخص وخبرته ومعرفته باداة القياس وطريقة استخدامها .
- ب- الاختيار لاداة القياس الملائمة وطريقة القياس الصحيحة والمناسبة.
- ج- قوة النظر التي تؤثر على قراءة الابعاد كذلك حصول الخطأ بسبب تعب العامل وتكرار القراءات بكثرة .

طرق القياس :

- 1- طريقة القياس باستخدام اجهزة القياس البسيطة الناقله كالفرجال الداخلي والخارجي .
- 2- طريقة القياس باستخدام الاجهزه المدرجه كالمسطرة والمنقلة .
- 3- طريقة القياس باستخدام الاجهزه المدرجه ذات الدقة العالية كالفيرنيه والميكرومتر .
- 4- طريقة القياس المعتمدة على اسقاط الاشعة الضوئية كما في جهاز الاسقط الضوئي وغيرها.
- 5- طريقة القياس المعتمدة على فرق الضغوط للهواء عند قياس الانحراف في الابعاد .
- 6- طرق القياس باستعمال قدوه القياس الصفات ذات الاشكال والابعاد المحدده لفحص صحة المنتج او خطأ او استخدام محددات القياس للتقتيش على المنتج .

دقة جهاز القياس : هو اقل قيمة او مقدار من الوحدات يمكن لجهاز القياس ان يعطيه بشكل مضبوط .

اجهزه القياس ذات التدرج : هي اجهزة القياس التي لها تدرجات تمثل وحدات القياس ويتم القياس بقراءة عدد التدرجات المكافئه للطول المراد قياسه مثل مسطرة القياس والفيرنيه والميكرومتر .

اجهزه القياس بدون تدرجات : هذه الاجهزه ليس لها تدرج يتم القياس بمقارنة بعد المطلوب مع بعد اخر محدد مثل قدوه القياس ومحددات القياس واجهزه القياس الناقله .

الفيرنيه او القدمه :

هي اداة لقياس الابعاد بدقة عاليه تصل الى 0.02 ملم و تتكون كما في الشكل (1) من ساق لها تدرجات تشبه تدرجات المسطره ، مثبت على الساق فكان ثابتان .. التدرجات التي على الساق تسمى المقياس الأساسي .

هناك اطار ينزلق على الساق يكون كتلته واحده مع الفkan المتحرkan وذراع قياس العمق ، والاطار له تدرجات تسمى المقياس الثانوي او مقياس الفيرنيه . يثبت الاطار على الساق بواسطة برغي تثبيت ، الفكوك العليا للفيرنيه تستخدم لقراءات الداخلية والفكان السفليان يستخدمان لقراءة الابعاد الخارجيه . وهناك ذراع قياس الاعماق – وهناك عدة انواع من الفيرنيه حسب الدقه .

حساب دقة الفيرنيه: يستخدم القانون $X=A-B$

حيث دقة الفيرنيه = X

$$B = L/N$$

طول المقياس الثانوي (مقياس الفيرنيه) بالملم = L

عدد تدرجات المقياس الثانوي = N

طول تدرجه واحد على المقياس الاساسي او ضعفها بحيث يكون = A

A أكبر من B دائمًا .

أنواع القدادات حسب الدقة:

أ- القدمه ذات دقه 0.1 ملم :

النوع الاول :

طول التدرجه على المقياس الاساسي = 1 ملم

طول مقياس الفيرنيه 9 ملم مقسمه الى 10 اقسام متساوية .

ولحساب دقة هذه الفيرنيه (القدمه)

$$X = A - B$$

$$= L/N = 9/10$$

$$A = 1$$

$$X = A - B = 1 - 9/10 = 0.1 \text{ mm}$$

وهي دقة الفيرنيه

النوع الثاني: في هذا النوع طول التدرجه على المقياس الاساسي

= 1 ملم وطول مقياس الفيرنيه = 19 ملم مقسم الى 10 تدرجات متساوية .

ودقة هذه الفيرنيه كما يلي

$$X = A - B$$

$$B = L/n = 19/10$$

$$A = 2$$

$$X = 2 - 19/10 = 0.1 \text{ mm} \quad \text{وهي دقة الفيرنيه (ملم)}$$

ب- الفيرنيه دقة 0.05 ملم :

النوع الاول: المقياس الاساسي مدرج الى 1 ملم ، طول مقياس الفيرنيه 19 ملم مقسم الى 20 تدرجية متساوية .

لحساب الدقة

$$X = A - B$$

$$B = L/n = 19/20$$

$$A = 1$$

$$X = 1 - 19/20 = 1/20 = 0.05 \text{ mm}$$

النوع الثاني:

طول التدرجه على المقياس الاساسي = 1 ملم والطول الكلي لمقياس الفيرنيه = 39 ملم مقسم الى 20 تدرجية متساوية .

ودقة هذا النوع من الفيرنيات

$$X = A - B$$

$$B=L/n=39/20$$

$$A=2$$

$$X=2-39/20=1/20=0.05\text{mm}$$

ج-الفيرنيه ذات الدقة 0.02 ملم .

النوع الاول : طول التدرج على المقياس الاساسي = 0.5 ملم طول مقياس الفيرنيه يساوي 12 ملم مقسم الى 25 تدرجات متساوية . ولحساب الدقة

$$X=A-B$$

$$B=L/n=12/25$$

$$A=0.5$$

$$X=0.5-12/25=1/50=0.02\text{mm}$$

النوع الثاني: طول التدرج على المقياس الاساسي = 1 ملم وطول مقياس الفيرنيه 49 ملم مقسم الى 50 تدرجات متساوية . ولحساب الدقة في هذا النوع من الفيرنيه .

$$X=A-B$$

$$B=L/n=49/50$$

$$A=1$$

$$X=1-49/50=1/50=0.02\text{mm}$$

مدى القياس في الفيرنيه: هو اكبر طول يمكن قياسه بواسطة الفيرنيه .
مدى القياس في الفيرنيه = طول ساق الفيرنيه - طول مقياس الفيرنيه .
مثال: فيرنيه طول ساقها 150 ملم وطول مقياس الفيرنيه 9 ملم فما مدى القياس فيها ؟

الحل: مدى القياس = طول الساق - طول مقياس الفيرنيه
 $= 150 - 9 = 141 \text{ ملم}$.
استخدام الفيري.

مثال(1) مامقدار قراءة القدمه (دقة 0.02 ملم) المبينه بالشكل (2)

الحل: القراءه على التدرج الاساسي (القراءه الاوليه) = 31 ملم
خط الانطباق = 18

القراءة الثانويه = خط الانطباق \times دقة الفيرنيه

$$= 0.36 \times 18 = 0.02 \text{ ملم}$$

القراءة الكليه = القراءه الاوليه + القراءه الثانوية

$$= 31.36 = 0.36 + 31$$

مثال(2) مثل بالرسم القراءه 27.35 ملم لقدمه، طول التدرج على المقياس الاساسي = 1 ملم وطول مقياس الفيرنيه 39 ملم مقسما الى 20 تدرجات متساوية .

$$X=A-B$$

$$B=L/n=39/20$$

$$A=2$$

$$\text{الدقة} = X = \frac{2-39}{20} = \frac{1}{20} = 0.05$$
$$\text{القراءة الأولية} = 27 \text{ ملم}$$
$$\text{القراءة الثانية} = 0.35 \text{ ملم}$$
$$\text{خط الانطباق} = \frac{\text{القراءة الثانية}}{\text{الدقة}} = \frac{0.35}{0.05} = 7$$

انواع القدادات :

1. قدمة قياس الابعاد الخارجية والداخلية والاعماق .
2. قدمة قياس الارتفاعات .
3. قدمة قياس الاعماق .
4. قدمة قياس اسنان التروس .

. الميكرومتر .

مزایا الميكرومتر:

- 1- صغر حجمه وسهولة قراءة تدرجاته .
- 2- مدى القياس في الميكرومترات تغطي معظم مجالات القياس .
- 3- رخص ثمنها نسبيا .

اجزاء الميكرومتر:

موضحة على الشكل التالي .

حساب دقة الميكرومتر:

دقة الميكرومتر=خطوة السن للاسطوانة المتحركة / عدد تدرجات الاسطوانة المتحركة ملم

مثال(3) ميكرومتر خطوة السن فيه 0.5 ملم، عدد تدرجات الاسطوانة المتحركة 50 ترجمة ،كم هي دقة ؟

الدقة=الخطوه/p/عدد التدرجات $n = \frac{0.01}{0.5} = 0.02 \text{ ملم}$
الميكرومترات ذات الدقة العليا: يوجد في هذه الميكرومترات عدد من الخطوط الافقية على الاسطوانة الثابتة وهذه الخطوط عبارة عن مقاييس الفيرنية ،حيث يجمع هذا الميكرومتر بين الفيرنية والميكرومتر

مثال (4) ميكرومتر ذو دقة عليا (شكل6)خطوة السن فيه 0.5 ملم والاسطوانة المتحركة مقسمة الى 50 ترجمة متساوية طول مقاييس الفيرنية فيه يعادل 9 تدرجات من تدرجات الاسطوانة المتحركة ومقاييس الفيرنية مقسم الى 5 تدرجات احسب الدقة .

الحل:

$$X=A-B$$

طول مقياس الفيرنيه/عدد تدريجات مقياس الفيرنيه=B

$$=9*0.01/5=0.09/5$$

$$A=2*0.01=0.02$$

$$X=0.02-0.09/5=0.01/5=0.002\text{mm}$$

قراءة الميكروميتر

مثال 5 مامقدار قراءة الميكروميتر ذي الدقة 0.01 ملم والموضحة بالشكل

الحل :

$$\text{القراءة من الاسطوانة الثابتة}=4.5 \text{ ملم}$$

$$\text{القراءة من الاسطوانة المتحركة}=23 \text{ وهو خط الانطباق}$$

$$\text{القراءة الثانوية}=\text{خط النطريق} \times \text{الدقة}=0.01 \times 23=0.23 \text{ ملم}$$

$$\text{القراءة الكلية}=\text{القراءة من الاسطوانة الثابتة} + \text{القراءة الثانوية}$$

$$=0.23+4.5=4.73 \text{ ملم}$$

مثال 6

مامقدار قراءة الميكروميتر ذي الدقة 0.002 ملم والموضحة بالشكل

$$\text{القراءة من الاسطوانة الثابتة}=0.05 \text{ ملم}$$

$$\text{القراءة من الاسطوانة المتحركة}=0.01 \times 16=0.16 \text{ ملم}$$

$$\text{خط الانطباق على تدرج الفرينة}=3 \text{ القراءة من تدرج الفرينة}=$$

$$\text{خط الانطباق} \times \text{الدقة}=0.002 \times 3=0.006 \text{ ملم}$$

$$\text{القراءة الكلية}=\text{المجموع}=0.006+0.16+10.5=0.666 \text{ ملم}$$

مثال 7

مثل بالرسم القراءة 11.35 ملم لマイكروميتر دقة 0.01 ملم

القراءة الاولية=11 ملم وهي القراءة من الاسطوانة الثابتة

القراءة الثانوية=0.35 ملم

خط الانطباق= القراءة الثانوية/الدقة=35=0.01/0.35

انواع الميكروميترات

1- ميكروميتر القياس الخارجي (الميكروميتر العادي)

2- ميكروميتر القياس الداخلي (قطر الثقب).

3- ميكروميترات قياس الاعماق

4- المايكروميترات الخاصة

5- ميكروميتر ذو ثلات نقاط

ب- الميكروميتر ذو القرص المدرج

ج- ميكروميترات قياس الاسنان للوالب

د- ميكروميترات قياس اسنان الترسوس

ه- ميكروميتر قياس سمك الانابيب .

اجهزه القياس الناقله:

تستخدم لنقل بعد معين بدون تحديد مقداره بالوحدات او لمقارنة ابعاد الاجزاء المطلوبه ببعد اخر معلوم .

ومن امثلة هذه الادوات الفرجال الداخلي والخارجي وفرجال التقسيم .
ويمكن استخدام هذه الادوات لنقل بعد القطعه المراد قياسها الى مسطره مدرجه لمعرفة البعد وتحديد مقداره بالوحدات .

قوالب القياس (قوالب القياس المتوازيه):

هي قوالب معدنيه على هيئة متوازي مستطيلات تصنع بدقة عاليه وتكون سطوحها مستوية تماما .

وتصنع من الصلب السبائكى المقسى لمقاومة السوفان وتعامل معاملة حرارية خاصة للتخلص من الاجهادات الحرارية لتفادي تغيير الابعاد .

مواصفات قوالب القياس:

1- قالب القياس سطحان متوازيان يتميزان عن الاسطح الاخرى بالاستواء العالى والنعومة العالية لاسيما سطحي القياس .

2- تكون المسافة العمودية بين سطحي القياس ممثلا لطول قالب القياس وهو البعد المستخدم في القياس اما الابعاد الاخرى غير المستخدمة في القياس ف تكون ثابتة كما يلى :

30×9 للكوالب التي طولها اقل من 10 ملم

35×9 للكوالب التي طولها اكثرب من 10 ملم .

انواع قوالب القياس حسب الدقة (رتب الدقه لقوالب القياس) .
القوالب الامامية .

1- المرتبة الصفرية (0) وتكون دقتها مساوية ل($0.0001 + طول القالب / 50000$) ملم تستخدم لمعاييرة القوالب الاساسيه وتحفظ في مراكز السيطرة النوعية .

2- المرتبة الاولى (قوالب المعايرة الاساسية) دقتها تكون ($0.0002 + طول القالب / 200000$) ملم تستخدم في تدقيق صلاحية قوالب القياس وتحفظ في مراكز السيطرة النوعية .

3- المراتب الثانية (قوالب التفتيش) دقتها ($0.0002 + طول القالب / 100000$) ملم تستخدم في العمليات النهائية للمشغولات .

المرتبة الثالثة 4- قوالب التشغيل دقتها ($0.001 + طول القالب / 50000$) وتحفظ في ورشات الانتاج .

تصنع قوالب القياس على شكل مجموعات ويختلف عدد القوالب في المجموعة فمنها ما يحتوي على 41 - 47 - 82 - 88 - 92 - 103 - 145 او غيرها .

قوالب القياس بالمجموعة 88 قالب :

اطوال قوالب القياس (ملم)	الخطوه (ملم)	عدد القوالب
--------------------------	--------------	-------------

1	—	1.0005
9	0.001	1.009 - 1.001
49	0.01	1.49 – 1.01
19	0.5	9.5 – 0.5
10	10	100 - 10

الامور الواجب مراعاتها عند تجميع قوالب القياس .

1- نظافة اسطح القياس .

- 2- تتم عملية التجميع بوضع قالب فوق الاخر بصورة متعامدة على ان تكون اسطح القياس بتماس مع بعضها ويدور احد القالبين بزاويه 90° مع تسلیط ضغط خفيف وهكذا يتم تجميع القياس المطلوب .
- 3- يجب اختيار اقل عدد من القوالب للحصول على اعلى درجه من الدقة .

مثال 8 كيف يمكنك تكوين البعد 37.936 ملم باستخدام قوالب قياس المجموعة المكونة من 88 قالب ؟

الحل:

القالب الاول 1.006 ملم.

القالب الثاني 1.43 ملم

القالب الثالث 5.50 ملم

القالب الرابع 30.00 ملم .

المجموع : 37.936

مثال 9 كيف يمكنك تكوين البعد 72.225 ملم باستخدام قوالب قياس المجموعة المكونة من 88 قالب ؟

القالب الاول 1.005 ملم .

القالب الثاني 1.22 ملم .

القالب الثالث 70.00 ملم .

المجموع 72.225 ملم .

الامور الواجب مراعاتها عند استخدام قوالب القياس .

- 1- عدم ترك قوالب القياس متلامسة مع بعضها مده طويله حتى لا تلتزم جزيئات القالبين المتلامسين .

2- تنظيف قوالب القياس من البصمات بمناديل خاصه .

- 3- عدم تداول القوالب باليد مده طويله بدون داعي لأن ذلك يؤثر على دقتها .

اجهزه المقارنة : تستخدم اجهزة المقارنة لمقارنة ابعاد بعض الاشكال المطلوب قياسها مع طول تركيب معين من قوالب القياس يقارب مجموع

اطوالها طول البعد المطلوب ، واجهزة المقارنة لا تعطي مباشرة القياس المطلوب بل تقارن بعد الطلب مع ابعد اخرى معروفة قيمتها . ويتحدد بواسطتها معرفة الانحراف بين هذه الابعاد .

انواع اجهزة المقارنة :

- 1- اجهزة المقارنة الميكانيكية (ساعات القياس)
وتتكون من الاجزاء المبينة على شكل (15) .
 - 2- اجهزة المقارنة الالكترونية : ولا تختلف عن اجهزة المقارنة الميكانيكية من حيث الفكرة وتتكون من رأس قياس حساس للانحراف في الابعاد يحول الانحراف في الابعاد الى اشارة كهربائية تغذي الى وحدة قياس الكترونية لها مؤشر يقرأ الانحراف في الابعاد او الفرق في الابعاد كما في الشكل .
 - 3- اجهزة المقارنة الضوئية : هذه الاجهزة توضح الفرق بالابعاد من خلال تكبير طول التدريجات باستخدام الاشعة الضوئية لمقارنة الابعاد المقاسة وتكون هذه الاجهزة ذات دقة عالية .
- مميزات اجهزة المقارنة (اهميتها) :**
- 1- دقة هذه الاجزءة من حيث قيمة التدريجات .
 - 2- السيطرة على مقدار الضغط بين رأس القياس والشغالة ، حيث لا يعتمد الضغط على تقدير الشخص القائم بالقياس .
 - 3- يمكن استخدام هذه الاجهزة لمقارنة ابعاد الشغلات اضافة لمقارنة تدريجات المقياس .
- طريقة استخدام اجهزة المقارنة:**

- 1- يجمع عدد معين من قوالب القياس مع بعضها على منضدة القياس بحيث يكون طولها الكلي مقارب لطول البعد المراد قياسه .
- 2- يصفر جهاز المقارنة بعد تثبيت رأس القياس بتماس مع القوالب.
- 3- ترفع قوالب القياس ويوضع بدلها الجزء المراد قياسه وتحوذ القراءة التي يؤشرها الجهاز .
- 4- يضاف الفرق المستحصل من القراءة في النقطه (3) الى الطول الكلي لقوالب القياس وهذا يمثل البعد الحقيقي للجسم المطلوب.

اجهزه قياس الزوايا:

- 1- الزاوية القائمه 2- المنقلة البسيطة 3- المنقلة المحوريه 4- المنقلة المجمعة 5- قوالب قياس الزوايا 6- عمود الجيب .

المنقلة المحوريه (المنقلة ذات الفيرنييه):

يمكن تطبيق فكرة الفيرنييه في قياس الزوايا حيث تكون المنقلة المحوريه (ذات الفيرنييه) من تدرج اساسي مدرج الى درجات من 0° إلى 90° من

كل جانب . أما طول مقياس الفيرنيه فيعادل 23° مقسم إلى 12 قسم متساوي شكل (11) ويمكن حساب دقة المنقلة المحورية هذه كما يلي .

$$X = A - B$$

$$B = 23 / 12 \quad A = 2^{\circ}$$

$$X = 2 - 23 / 12 = (1 / 12)^{\circ} = 5^-$$

دقة المنقلة

مثال (10) : مامقدار قراءة المنقلة المحورية الموضحة بالشكل 12 .

أ- عدد الدرجات 20° عدد الدقائق 15^- القراءه $20^{\circ} 15^-$.

ب- $40^{\circ} 40^-$ عدد الدقائق 5^- القراءه $40^{\circ} 40^-$.

مثال 11: مثل بالرسم القراءه $20^{\circ} 35^-$ لمنقله محوريه دقتها

5^- ؟

المنقلة المجمعه : وت تكون من الاجزاء المبينة بالشكل .

- 1- الزاوية القائمة .
- 2- المسطرة الحديدية .
- 3- المنقلة المحورية .
- 4- رأس المركز .

استخدامات المنقلة المجمعه :

- أ- استخدامها كمسطره للقياس او حافه مستقيم .
- ب- تستخدم كزاوية قائمه .
- ج- تستخدم كمنقله لقياس الزوايا وميلان الاسطح .
- د- لتحديد مراكز الاشكال الاسطوانيه .

قوالب قياس الزوايا.

وهي قوالب مشابهه لقوالب القياس الاعتيادييه إلا أن سطوحها غير متوازيه وإنما تميل مع بعضها بزوايا وحسب القالب .

ت تكون مجموعة القوالب القياسيه لقياس الزوايا عادة من 13 قالب وكما يلي

$$\begin{array}{cccc} \overline{27} & \overline{9} & \overline{3} & \overline{1} \\ = & = & = & \\ 27 & 9 & 3 & \end{array} \begin{array}{l} \text{مجموعـة الدقائق} \\ \text{مجموعـة الثواني} \end{array}$$

مثال 12 : كيف يمكنك تكوين زوايا ٤٧° باستخدام قوالب مقياس الزوايا .
الحل : بالنسبة للدرجات $= 47^\circ = 3^\circ + 9^\circ + 41^\circ$

$$\begin{array}{ccc} \overline{27} = \overline{1} - \overline{27} & = & \text{بالنسبة للدقائق} \\ = & = & \\ 18 = 9 - 27 & = & \text{بالنسبة للثواني} \end{array}$$

عمود الجيب : عباره عن قضيب معدني يصنع من الصلب المصدله مقطع مستطيل يستخدم لقياس زاويه ميل جسم او لوضع الميل المطلوب لجسم معين وهناك نوعان . النوع الاول له نتوءات بارزه في نهايته تكون المسافة لمحوريهما متساوية لطول العمود وارتفاع كل منهما 12 ملم من السطح .

النوع الثاني تSEND نهايته على درفليين صغيرين المسافة بين محوريهما تمثل طول العمود .

الامور الواجب مراعاتها في عمود الجيب .

- 1- يجب ان يكون كلا النتوئين او الدرفليين ذات قطر واحد .
- 2- يجب ان تكون المسافة بين محوري النتوئين او الدرفليين (والتي تمثل طول العمود) مضبوطة بدرجة عالية من الدقة .
- 3- الخط الواصل بين محوري النتوئين او الدرفليين يجب ان يكون موازي تماما الى سطح العمود المستخدم بالقياس (وعادة يكون السطح الاسفل) .

يستخدم عمود الجيب

- 1- لقياس زاوية ميلان سطح .
- 2- لوضع جسم بزاوية ميل معينة .

مثال 13 : استخدم عمود الجيب ذي الدرفيليں طوله 100 ملم لقياس زاوية ميلان سطح فكان ارتفاع محوري الدرفيليں عن سطح منضده القياس = 13 ملم ، 63 ملم على التوالي فما مقدار زاوية ميل هذا السطح ؟

الحل :

يستخدم القانون التالي

$$\sin \alpha = h / c$$

$$\sin \alpha = (A - B) / C$$

$$\sin \alpha = (63 - 13) / 100 = 0.5$$

$$30 = \alpha \text{ زاوية ميل السطح}$$

وعند الرغبة بوضع جسم بزاوية ميل معروفة يستخدم القانون

$$h = C * \sin \alpha$$

ونوجد قيمة h

ثم نستخدم قوالب قياس يسند عليها الدرفيليں يكون الفرق بين ارتفاع مجموعتي قوالب القياس مساويا لقيمة (h)

قدود القياس (الضبعان) .

1- قدود قياس نصف القطر .

2- قدود قياس سن اللولب .

3- قدود قياس الزوايا .

4- قدود قياس السمك .

محددات القياس :

هي ادوات تستعمل عند مراحل التشغيل المختلفة للتفتيش عن المنتج من حيث كون ابعاده ضمن الحدود المسموحة وهي ليست من ادوات القياس ذات التدرج لذلك لا يتم بواسطتها قياس البعد بل فقط تحديد كون المنتج ذا بعد مقبول او لا . وتصنع محددات القياس من الصلب العالي الكربون المفترع لان استخدامها لا يحتاج الى مهاره عاليه . ولمحدد القياس حدان احدهما كبير ويمثل الحد الاقصى للبعد والثاني الصغير ويمثل الحد الادنى للبعد . ويكتب على الحد الذي يمكن الدخول في الجزء الجاري قياسه بكلمة Go اما الحد الذي لا يمكن الدخول في الجزء المراد قياسه فيكتب عليه Not Go ويجب على الجزء المقاس ان يمر خلال فتحة GO وان لا يمر خلال فتحة Not Go وبخلاف ذلك يرفض المنتج .

انواع محددات القياس :

1- محددات قياس الابعاد الخارجيه (المفتوحة) .
أ- محدد قياس ذو فتحه ثابتة .

بـ- محدد قياس قابل للضبط اكثر من منتج وذلك لتغيير ابعاده .

جـ- محدد قياس حلقي باقطار خارجيـه .

ت	قوالب قياس الطويله	قوالب قياس الزوايا
1	تكون سطوح القياس فيها متوازية والمساحه بين سطحي القياس تمثل طول القالب	تستخدم لقياس الا طوال وتعتمد الاسطح
2	تجمع مع بعضها للحصول على قياس طول معين	تجمع مع بعضها للحصول على قياس الزوايا وميل الاسطح
3	تـ- محددات قياس الابعاد الداخليـه . أـ- محدد قياس سدادي ثنائـي الطرف . بـ-	تـ- محدد قياس سدادي متتابع . جـ- محدد قياس سدادي للعمق . دـ- محدد قياس سطحي . ـ- محددات قياس السنان .

ـ- محددات قياس الابعاد الداخليـه .

أـ- محدد قياس سدادي ثنائـي الطرف .

ـ-

ـ- محدد قياس سدادي متتابع .

ـ- محدد قياس سدادي للعمق .

ـ- محدد قياس سطحي .

ـ- محددات قياس السنان .

ـ- محددات القياس الخاصـه : وتصمم هذه خصيصا للتفتيـش على انتاج

معين ولا يمكن استخدامها لنوع اخر من الانتاج .

مقارنه بين قوالب قياس الطويله وقوالب قياس الزوايا

جهاز الاسقاط الضوئي :

ان مبدأ عمل الجهاز يعتمد على تكبير صورة الجسم المراد قياسه بواسطة عدسات ثم اسقاط الصوره المكبره على شاشة الجهاز لاجراء القياسات عليها ان قوة التكبير تتراوح من (10 – 50) مره وقد تصل الى 100 مره .

استخدامات جهاز الاسقاط الضوئي:

1. مراجعة القياسات وتحديدها والمظهر الجانبي للاجزاء الدقيقه كعدد القطع واسنان اللوالب واسنان الترسوس وقياس انصاف اقطار الاقواس الصغيره .

2. اجراء القياسات الطويله (الابعاد الخارجيه والداخلية والاقطار وقياس عناصر السن) .

3. قياس الزوايا .

قياس اسنان اللوالب :

عناصر سن اللوالب :

1. القطر الخارجى .

2. القطر الداخلى .

3. قطر الخطوه : وهو قطر اسطوانه وهميه تقطع اسنان اللوالب عند خط الخطوه الذي يكون عنده سمك سن اللوالب يساوي عرض الفراغ بين كل سنين .

4. الخطوه : هي المسافه بين نقطتين متناظرتين شكل (14) عناصر سن اللوالب اعلى سنين متجاورين .

5. زاوية السن .

ولاسنان اللوالب قمه وقاع (جذر) وعمق السن هو المسافه بينهما .

قياس عناصر اللولب :

1- قياس القطر الخارجى .

أ- باستخدام الميكروميترا اعتيادي او ميكرو ميترا قياس اسنان اللوالب .

ب- باستخدام جهاز الاسقاط الضوئي . حيث يتم اسقاط صورة السن المكبرة على شاشة الجهاز وتقاس المسافة بين الخطين المماسين لنهائيات السن وكما في الشكل (15).

2- قياس القطر الداخلي .

أ- باستخدام ميكروميترا قياس اسنان اللوالب . حيث يستخدم فكوك مخروط تستقر على جذر السن ويتم القياس كما في الشكل (16).

ب- باستخدام جهاز الاسقاط الضوئي . حيث تقام المسافة بين الخطين المتماسين مع نقاط جذر السن كما في الشكل .

3- قياس قطر الخطوه .

أ- باستخدام ميكروميترا قياس اسنان اللوالب . حيث تستخدم فكوك مخروطيه الشكل كما في الشكل (17).

ب- باستخدام طريقة اسلامك الثلاثه . حيث يستخدم ميكروميترا قياس اسنان اللوالب مع فكوك خاصه مثبت عليها اسلامك ذات اقطار معروفة حيث يثبت سلك واحد على احد الفكين ويثبت سلكان على الفك الثاني وكما في الشكل (18). ويجب اختيار اسلامك ذات اقطار صحيحه

حيث يعتمد قطر الاسلاك المختاره على خطوه سن اللولب ووفق جداول خاصه .

4- قياس الخطوه .

- أ- باستخدام المسطره او القدمه : حيث يتم قياس المسافة بين سنين متجاورين . ولاجل الدقه يتم قياس طول عدد معين من خطوات الاسنان ثم يحسب معدل خطوه السن بالشكل (19).
- ب- باستخدام قدوه قياس سن اللوالب .
- ت- باستخدام جهاز الاسقاط الضوئي : حيث يتم اسقاط صورة السن المكبر على الشاشة وتقاس المسافة بين سنين متجاورين وكما في الشكل .
كما يستخدم جهاز السقط الضوئي لقياس زاوية سن اللوالب .

$$\text{الخطوه} = \frac{\text{طول عدد الاسنان}}{\text{عدد الاسنان}} = 1$$

$$\text{مجموعه الدرجات} = 1 + 3 + 41 + 45^\circ$$

$$\begin{aligned} \bar{24} - 27 &= 3 - \text{اقدل} \\ &= \\ \bar{12} - 9 &= 3 - \text{الثانوي} \end{aligned}$$

- 1- كيف يمكنك تكوين مقاس الزاويه $\bar{24} - 27 = 3$ باستخدام قوالب قياس الزوايا .

2- احسب دقة منقله محوريه فيها فرع على التدريج الاساسي مقسمه الى

تدريجه متساويه على الثانوي مع تمثيل قيمة الزوايا $20^\circ - 18^\circ - 12^\circ$
بالرسم

على المنقلة المحوريه .

3- مثل بالرسم قراءة ميكروميتير دقته 0.5 ملم علما ان تدريجات الاسطوانة المتحركه 50 تدريجه وخطوه الميكروميتير 0.5 ملم .

4- بماذا يتميز كل من قوالب القياس الطوليه / الميكروميترات .

5- ما المقصود بكل من الخطاطي / الخطأ في القياس / دقة جهاز القياس / قطر الخطوه / مدى القياس

الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني / الموصل
قسم التقنيات الميكانيكية
المرحلة الأولى

السباكية

النماذج النموذج:

هو جسم يمكن بواسطته عمل تجويف عكسي له في الرمل داخل صناديق المقالبة لصب المعدن المنصهر في هذا التجويف ليكون شكل مماثل للنموذج .

مواد النماذج

تعد متوفرة من أهم المواد التي تدخل في صناعة النماذج للأسباب:
أ. سهولة التشكيل بالمواد الأخرى.

ب. متوفرة بكثرة.

ت. رخيصة الثمن نسبياً .

ويجب توفر الشروط التالية في الأخشاب المستخدمة لصناعة النماذج .
أ. أن تكون مندمجة الألياف.

ب. أن تكون سهلة التشكيل.

ت. أن تكون خالية من العقد ومن باقي العيوب الأخرى التي تصيب الأشجار.

ث. اختيار المواد التي تصنع منها النماذج يتوقف بالدرجة الأساسية على:

1. عدد السبوكات المطلوبة.

2. الدقة ضمن أبعاد المنتج.

و يتم اختيار مادة النموذج الآتي :

المواد المستخدمة	عدد السبوكات
خشب لين مثل الصنوبر والمهوكيين	من (1 - 9)
خشب صلب مثل الصاج	من (100 - 499)
نماذج معدنية	من (500 فأكثر)

أنواع النماذج

1 - النماذج المفردة أو المنفصل

وهي عبارة عن نسخ مفردة للمصوب متشابهاً له تماماً من حيث الشكل والتفاصيل التي يحتويها الناتج وقد تصنع من الخشب أو المعدن أو أي مادة أخرى ويراعى في صناعة هذا النوع السماحات الواجبأخذها بنظر الاعتبار في أبعادها. إن استخدام هذا النوع من النماذج يكون قليل بسبب :

1. زيادة العمل اليدوي حيث يتم تشكيل السطح الفاصل وحفر مصبات المعدن يدوياً.

2. يوضع النموذج باليد بعد دقه وتحريكه مما يسبب تغيراً في أبعاد المصوبية المطلوبة.

3. تكون عملية المقالبة بطيئة وغالباً ما تكون التكاليف مرتفعة.

2- النماذج ذات المصب

يعد هذا النوع تحسيناً للنوع الأول (النماذج المفردة) التي بدون. صب حيث تكون مصبات المعدن المنصهر في النوع جزء من النموذج ولا يتم عملها ولذلك تتميز هذه النماذج بما يلي:

1. دقة المقابلة وزيادة سرعة العمل لقلة العمل اليدوي فيه لوجود مصبات المعدن المنصهر بتصميم النموذج.

2. يمكن أن تثبت مجموعة من النماذج معاً ويعمل لها مصب مشترك بينهم.

3- النماذج ذات اللوح

يستخدم لوح من الخشب أو المعدن لتثبيت تصفي النموذج حيث تمثل هذه اللوحة الحد الفاصل للنموذج وفي هذه الحالة يتم صب اللوحة والنماذج في قطعة واحدة داخل قالب من الرمل وتحتوي هذه اللوحة على مصبات المعدن المنصهر وتستخدم المسامير والبراغي لتثبيت تصفي النموذج مع بعضهما ومن مزايا هذا النوع من النماذج .

1. النماذج حالة إنتاج كميات كبيرة من المصبوّبات الصغيرة الحجم وخصوصاً في عمليات المقالبة بالماكنات.

2. تكون الدقة الناتجة في أبعاد المصبوّبات أفضل خصوصاً بالمقابلة عندما تستخدم الاهتزازات الكهربائية أو التي تعمل بالهواء المضغوط أو المتصلة باللوحة عند مسحها في قالب وبالتالي تقليل سلبه النموذج.

4- النماذج ذات النصفين

وفي هذا النوع يثبت كل من الجزأين العلوي والسفلي على لوحة منفصلة وليس على لوحة واحدة كما في حالة النماذج ذات اللوح وتحتاج هذه الحالة إلى دقة في ضبط مقابلة نصفي النموذج معاً وستعمل مسامير النماذج في حالة المقالبة الميكانيكية كدليل لتطبيق الأجزاء، يستخدم هذا النوع من المصبوّبات المتوسطة والكبيرة الحجم والتي يصعب تداولها عند استخدام لوحة واحدة بسبب وزنها الكبير.

5- النماذج الخاصة

تستخدم عندما تكون الأنواع السابقة غير ملائمة ومنها النماذج الهيكلية وتستخدم مع المصبوّبات الكبيرة الحجم تلائم العمل المحدود والمطلوب.

الشروط الواجب توفرها في النماذج : (السماحات الواجبأخذها بنظر الاعتبار في تصميم النموذج)

سماح سلبية النموذج (الاستدقامة)

السلبية هي الميل أو الاستدقاق الذي يعمل في سطوح النموذج الراسية لتسهيل عملية سحبه من الرمل دون إن تتلف حياة الرمل في قالب حيث يتم عمل سلبه ولجعل الأسطح الموازية لاتجاه سحب النموذج تميل مع بعضها البعض بزاوية صغيرة ($1 - 0.25$) حيث إن هذه الخلوص يساعد على سحب النموذج أكثر ويتم إضافته على أبعاد النموذج بالإضافة لهذه السلبية.

سماح التقلص والانكماش

يجب الأخذ بالاعتبار تقلص أو انكماش المعدن المنصهر بعد صبها بال قالب حيث نقص أو نقص في حجم المعدن عندما يتحول المعن المنصهر إلى الحالة المتجمدة وبذلك يحدث به تقلص على أبعاد النموذج الذي يتم تصميمه. وتستخدم مسطرة خاصة تسمى (مسطرة الانكماش) وهي مسطرة ترسم عليها تدرجات أكبر من التدرجات الاعتيادية بمقدار تقلص المعدن المطلوب في قالب وبذلك يمكن التخلص من إضافة وحساب لفرق بالأبعاد بسبب تقلص المعدن نسبة تقلص .⁴

يعتمد مقدار سماح التقلص على:-

1 - نوع المعدن المصبوّب أو السبيكة المطلوب للصب.

- 2 - درجة حرارة التجمد.
3 - سرعة التجمد.

<u>نوع المعدن</u>	<u>نسبة التقلص %</u>
حديد الزهر	% 1
حديد الصلب	% 2
المغنيسيوم	% 1.8
الألمنيوم	% 1.8
النحاس الأصفر	% 1.4

سماح التشغيل

هو سماح ضاف إلى أبعاد النموذج لتعويض ما يلزم إزالتة من المعدن من سطح المسبوك الناتج بعمليات التنظيف والتشغيل المختلفة التي تجرى على المسبوکات بعد إتمام عملية الصب.

ويعتمد مقدار سماح التشغيل على:

1. مقدار التشغيل للإطلاع.

2. دقة الإنتاج المطلوبة.

3. نوع المعدن.

تتراوح قيمة سماح التشغيل من 3 – 6 ملم .

مثال:

مطلوب إنتاج مسبوک من الألمنيوم بعد 3 قطع بشكل مكعب طول ضلعه 30 سم ويتم تشغيل أسطحه بعد عملية السباكة.

أ. ما مادة النموذج الازمة عمله.

ب. مانوع النموذج الممكن استخدامه.

ت. احسب الأطوال التقريرية لأضلع النموذج المختلفة بعد الأخذ بالاعتبار السماحات الطردية

علماً بأن المعدن المستخدم للصلب هو الألمنيوم.

الحل:

أ. مادة النموذج هو خشب لين مثل الصنوبر لأن عدد المسبوکات أقل من 100

ب. نوع النموذج هو نموذج مفرد بسيط مكون من قطعة واحدة .

ت. الأطوال التقريرية.

1. إضافة سماح التقلص.

البعد 30 سم = 30 ملم

البعد 300 = 300 – 300 = 100/100 * 300 = 100

2. إضافة سماح التشغيل

البعد الجديد


3. إضافة سماح سلبية بزاوية ميل مقدارها 1 – 0.25

4. تدوير اركان النموذج.

ألوان النماذج :

1. الأحمر: لطلاء الأجزاء والأسطح التي لا يجوز لها التشغيل.
2. الأحمر: الأجزاء والأسطح التي يجري تشغيلها.
3. الأصفر: تطلى به ركائز الباب (الدلايك) الركائز المنفصلة.
4. خطوط حمراء على أرضية صفراء : المقاعد أجزاء النموذج المنفصلة.
5. خطوط سوداء على أرضية صفراء : لأجزاء تقوية النموذج.

السباكة
المراحل التي يمر بها المسبوك.

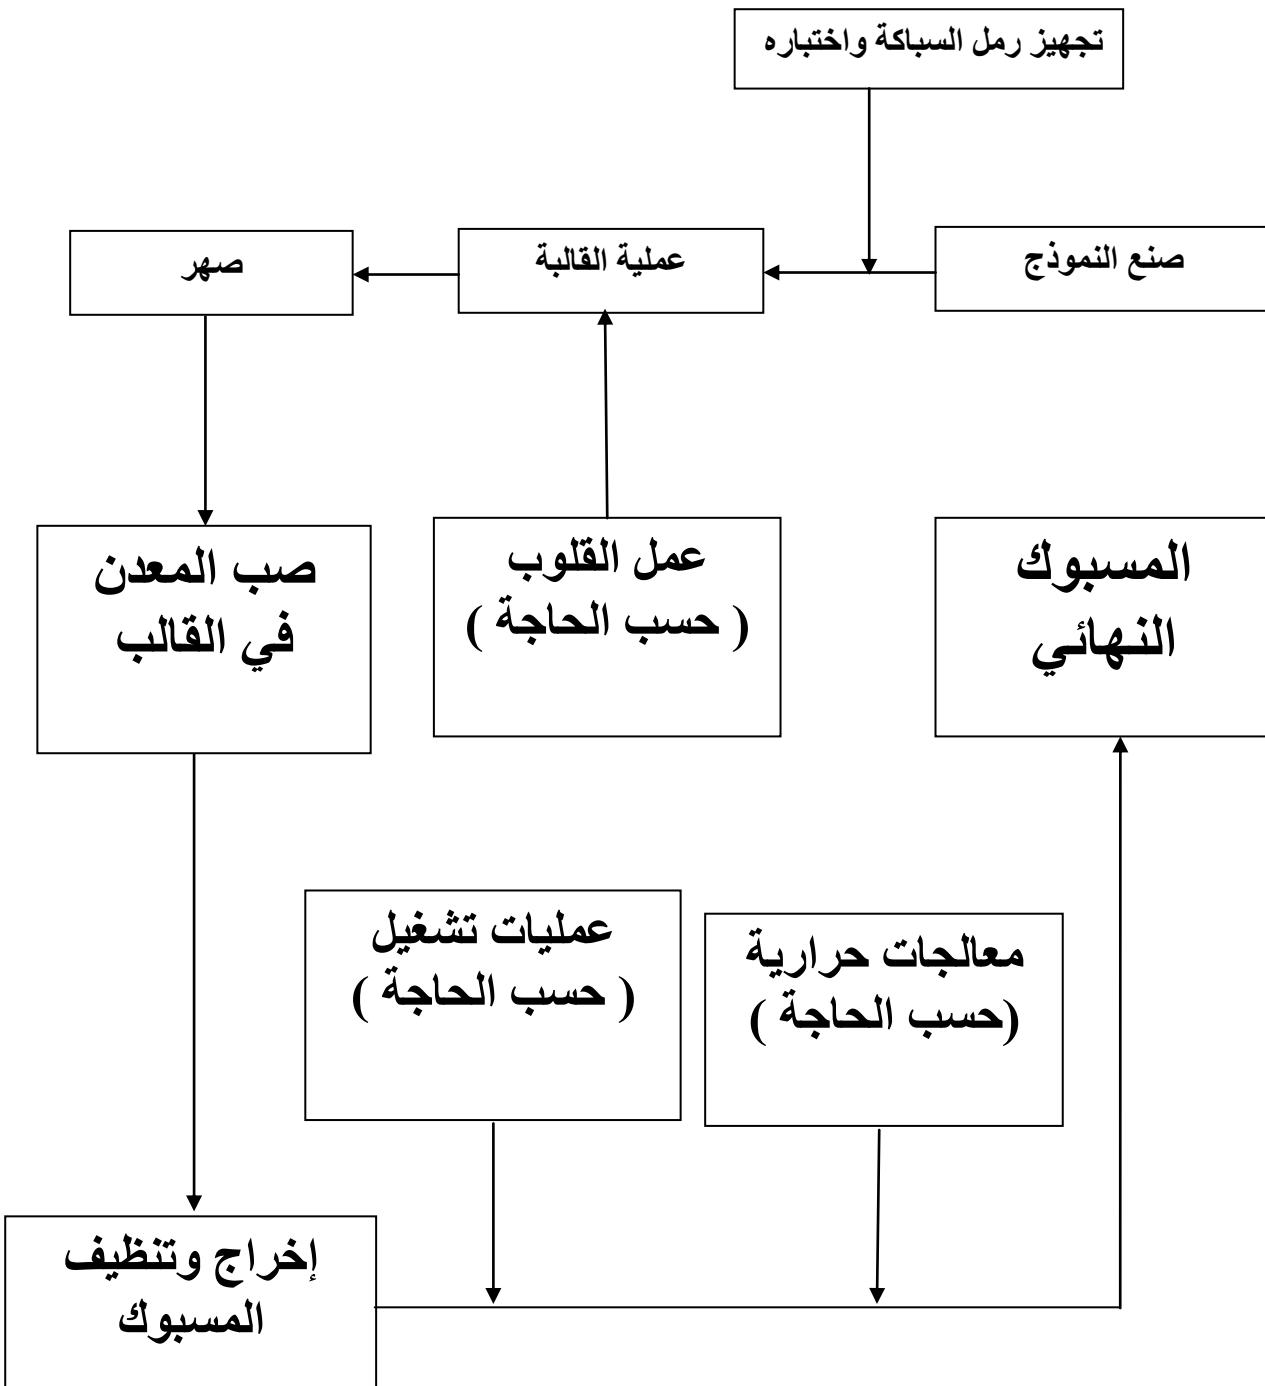

الطرق الرئيسية للسباكة

1. **سباكة الصبات:** تسبك السباكة المعدنية (حديدية أو غير حديدية) على شكل صبات لها أشكال بسيطة، تتشكل هذه الصبات فيما بعد بالدرفلة أو الحداقة أو البثق لتصبح على شكل مقاطع معدنية، الواح، قضبان، أنابيب أو أشكال أخرى.
2. **سباكة الرملية:** في هذه الطريقة يتم عمل تجويف في قالب أولي ويصب المعدن في التجويف ليأخذ شكل المسبوك بعد تجمده، وقد يحتاج المسبوك إلى عمليات تنظيف للأسطح وأحياناً عمليات تشغيل نهائية.
3. **السباكة في القوالب المعدنية.**
4. **أنواع أخرى في السباكة:** هناك طرق أخرى للسباكة مثل السباكة بالطرد المركزي والسباكة بالاكساء والسباكة القشرية وغيرها.

مزايا عملية السباكة

1. يمكن الحصول بعمليات السباكة على مسبوكت ذات أشكال معقدة.
2. تكون المسبوكت المنتجة متشابهة إلى حد كبير.
3. تستخدم السباكة الرملية عادة لتصنيع القطع الكبيرة الحجم والتي لا يمكن تصنيعها بطريقة أخرى أو تكون كلفتها عالية جداً.
4. تستخدم السباكة الرملية: للمعادن والسبائك القصيفة التي تصعب تشكيلها بطريقة أخرى.

السباكة الرملية :

خواص (مواصفات رمال السباكة)

1. قوة التمسك والاحتفاظ بالشكل: يجب أن يكون للرمل الأخضر بعد خلطه بالماء قوة تمسك ومتانة مناسبة لعمل قالب عندما يكس للحصول على الشكل المطلوب.
2. متانة الرمل الجاف عند درجات الحرارة العالية: عند صب المعدن المنصهر يت弟兄 الماء الموجود بالرمل الملاصق للمعدن وبسرعة كبيرة لذا يجب أن يكون لهذا الرمل متانة كافية لمقاومة نحر تيار المعدن ومقاومة ضغط المعدن ويجب أن يتمتع الرمل باستقرار حراري وعدم التمدد بسرعة نتيجة درجات الحرارة العالية .
3. درجة انصهار عالية: يجب أن تكون درجة انصهار الرمل عالية أكبر من درجة انصهار المعدن المصبوب حتى لا ينصهر الرمل المللامس للمعدن مما يؤثر على جودة السطوح والنعومة.
4. النفاذية: عند صب المعدن تتولد كمية كبيرة من بخار الماء (من الرمل) وغازات نتيجة احتراق بعض المواد العضوية المتواجدة من الرمل لذا يجب أن يكون للرمل نفاذية تسمح بخروج الأبخرة والغازات إلى خارج قالب خوفاً من انحباس هذه الأبخرة والغازات مكونة مسبوك ذو تجاويف غازية (بخخة).

5. القابلية لانهيار وإعادة الاستخدام: يجب أن يكون بإمكان تكسير القالب الرملي بعد الانتهاء من عمليه الصب واستخراج المسبوك وكذلك أمكانية إعادة استخدامه لمرات أخرى بعد ضبط نسبة المواد الرابطة والمكونات الأخرى فيه.

مكونات رمل السباكة

1. السيليكا:- يشكل السيليكا النسبة العظمى المكونة لرمل السباكة وتصل نسبة (40%) وتختلف حبيبات السيليكا فيما بينها من الأمور التالية.
- أ. شكل الحبيبات وحجمها.
 - ب. التركيب الكيماوي لها.
 - ت. قوة الاحتمال أو الاستقرار الحراري.
- أنواع الحبيبات الرمل :اعتماد على شكلها (3 - 1) ص¹²⁶ :
- أ. حبيبات الرمل الزاوي.
 - ب. حبيبات الرمل المدور زاوي.
 - ت. حبيبات الرمل المدور.
 - ث. حبيبات الرمل المركب.
- ويكون أقل تلامساً بين الحبيبات في حالة الحبيبات المدوره أي عدم تدخلها لذلك تكون نفاذيتها جيدة وقابليتها لتحمل درجات الحرارة عاليه، تحتاج حبيبات الرمل الزاوي إلى مادة رابطة أكثر ورطوبة أعلى، والحببيات المركبة تتكون من ارتباط مجموعة من الحبيبات مع بعضها بحيث لا تنفصل عند مرورها في المناخل، وفي قوالب رمل السباكة يوجد أكثر من نوع واحد من الحبيبات المختلفة.
2. المواد الرابطة:- فائدة المواد الرابطة في رمل السباكة هو الحصول على قوة تماسك والتشكيل لرمل السباكة بوجود الماء وتصل نسبة المواد الرابطة إلى 50%， والمواد هي أنواع من الطين تتكون من دقائق متبلورة متناهية الصغر تسمى فلزات الطين. وتكون هذه الدقائق على شكل قشور ذات قطر صغير جداً حوالي (2 ميكرو) . ويحتوي الطين على دقائق صغيرة أخرى غير القشور محببة الشكل ولا تشترك في عملية الربط.
3. الماء:- عندما يضاف الماء إلى الرمل يكون غشاء يغلف كل قشرة من قشور الأطيان ويلاحظ أن جزيئات الماء في الحالة لا تكون في حالة الميوعة وإنما تتقيد لنموذج معين (خاص) بسبب تأثير الطين الفازى وعندما يضاف مزيد من الماء يزداد سمك الغشاء المغلف لقشور فتزداد الميوعة وتقل قوة الربط للطين.
- أن أحسن قوة ربط للطين تظهر عندما تكون نسبة الماء من 1.5 إلى 8% تقريراً وتنشأ هذه القوة عند دك الرمل ودفع حبيباته بقوة خلال الطين مع الماء.
- أن التحكم في نسبة المئوية للماء يعد من الأمور المهمة جداً وبفضل أن يكون الماء نظيفاً ليقل تأثيره على فلزات الطين المستخدمة.
- .4
- وقود ودقيق الخشب (الدكترين).


مقالات الرمل: هي عملية تشكيل فراغ ضمن القلب، رمل السباكة يشابة من حيث الشكل والتفاصيل المسبوكة والمطلوب أنتاجه وذلك باستخدام النموذج.

تجهيز القوالب الرملية (مقالات الرمل)

يتم تجهيز القوالب الرملية طبق للخطوات التالية :

1. يوضع النموذج المستخدم على لوحة المقابلة ضمن النصف السفلي لصندوق القالب

شكل (3 - 1) ص¹⁴⁶.

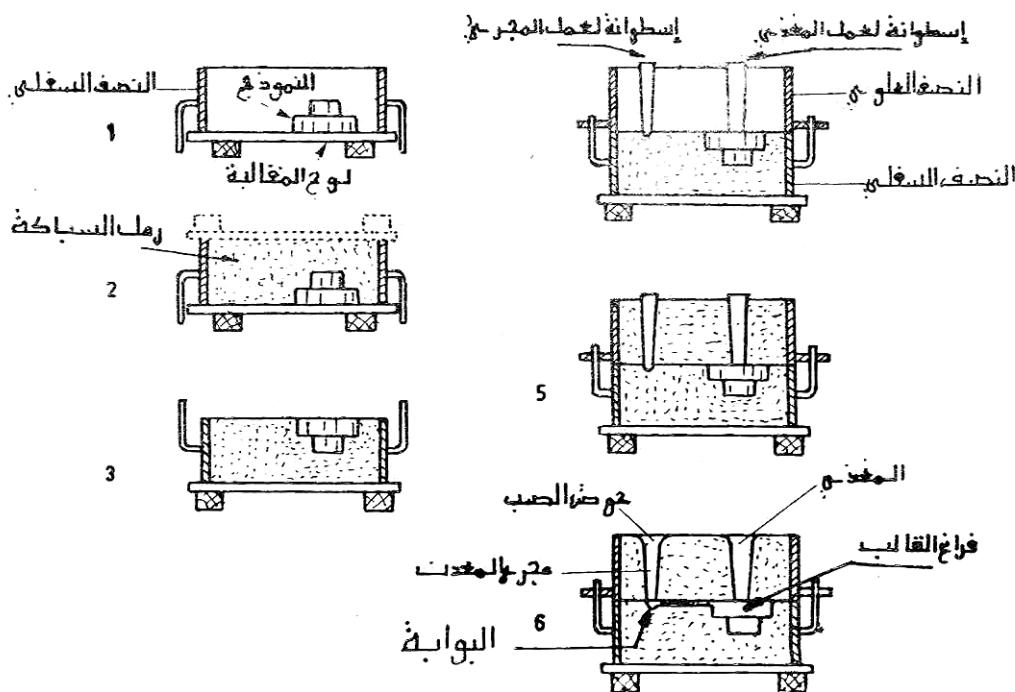

شكل (3 - 1) خطوات المقابلة لنموذج بسيط (منفصل)

2. تحل كمية من الرمل المواجهة فوق النموذج للحصول على أسطح ناعمة ونظيفة للمسبوكة، ثم يكمل ملئ الصندوق برمل السباكة ويدك باستخدام المدكات اليدوية وبمقدار يكفي لجعل الرمل متصلًا ويتتحمل المناولة ويقاوم خر المعدن السائل أثناء جريانه ثم يسوى الرمل بالسطح العلوي للصندوق شكل (3 - 1) ص¹⁴⁶.

3. يقلب النصف السفلي للصندوق رأساً على عقب ويرش قليلاً من رمل الفصل على سطح القالب لمنع التصاق الرمل من نصفي القالب أثناء دك النصف العلوي للصندوق.

شكل (3 - 1).

4. يوضع النصف العلوي للصندوق فوق النصف السفلي ويثبتان مع بعضهما بمثبتات خاصة ويوضع قضبان اسطوانية الشكل من الخشب لعمل المنصهر الفائض عن المعدن لمليء تجويف المسبوكة عند نقصان المعدن نتيجة الانكماس شكل (3 - 1).

5. يملأ النصف العلوي برمل السباكة ويدك ويتسوي سطحه ثم تسحب الاسطوانات لعمل المصب والمغذي.

6. يرفع النصف العلوي من القالب ويتم أخراج نموذج من النصف السفلي وتنظر بقایا الرمل وإصلاح الأجزاء المتضررة من القالب وإكمال عمل ممرات المعدن المصب وحسب طبيعة النموذج.

7. في حالة النماذج التي تحتاج إلى وضع اللباب (القلوب) ويتم وضعها بعد أتمام عملية المقابلة ، ويخفف القالب ثم النصف العلوي لقالب فوق النصف السفلي ويكون جاهزاً للصب.

المقابلة الرملية لنموذج يتكون من جزئين ويحتوى على تجاويف

يوضح النموذج في الشكل (3 – 2) ص¹⁴⁸ وتم عملية المقابلة كما يلي:

1. يوضع الجزء الأول من النموذج على لوح المقابلة ضمن النصف السفلي لصندوق المقابلة كما في الشكل (3 – 2) ص¹⁴⁸.


2. ينخل كمية من الرمل لمواجهة ثم يملأ الصندوق بالرمل ويتسوي سطحه العلوي ويعمل مرات التهوية (التنفيس) كما في الشكل (3 – 2) b.

3. يقلب الصندوق لمقابله رأسا على عقب ويثبت النصف الآخر لصندوق المقابلة بالمثبتات الخاصة كما في الشكل (3 – 2).

4. يثبت النصف الثاني للنموذج على النصف الأول بشكل متطابق تماماً وذلك بواسطة دلائل خاصة تستخدم لغرض مطابقة الجزئين العلوي والسفلي للنموذج وتوضع اسطوانة خشبية لعمل مجرى المعدن ويملاً الصندوق برمل السباكة ويدك ويتسوي سطحه كما في الشكل (3 – 2)d.

5. تحسب الاسطوانة الخشبية لعمل مجرى ثم يفتح نصفاً صندوق المقابلة ويسحب النموذج من نصفي القالب كما في الشكل (3 – 2) e.

6. توضع اللباب (القلوب) في مواضعها المحددة في وسط الفراغ وفي الأطراف كما في الشكل (3 – 2) f . ثم يوضع (يطابق) نصفي صندوق المقابلة فوق بعضهما بعد تجفيف الرمل ويكون جاهز للصب.

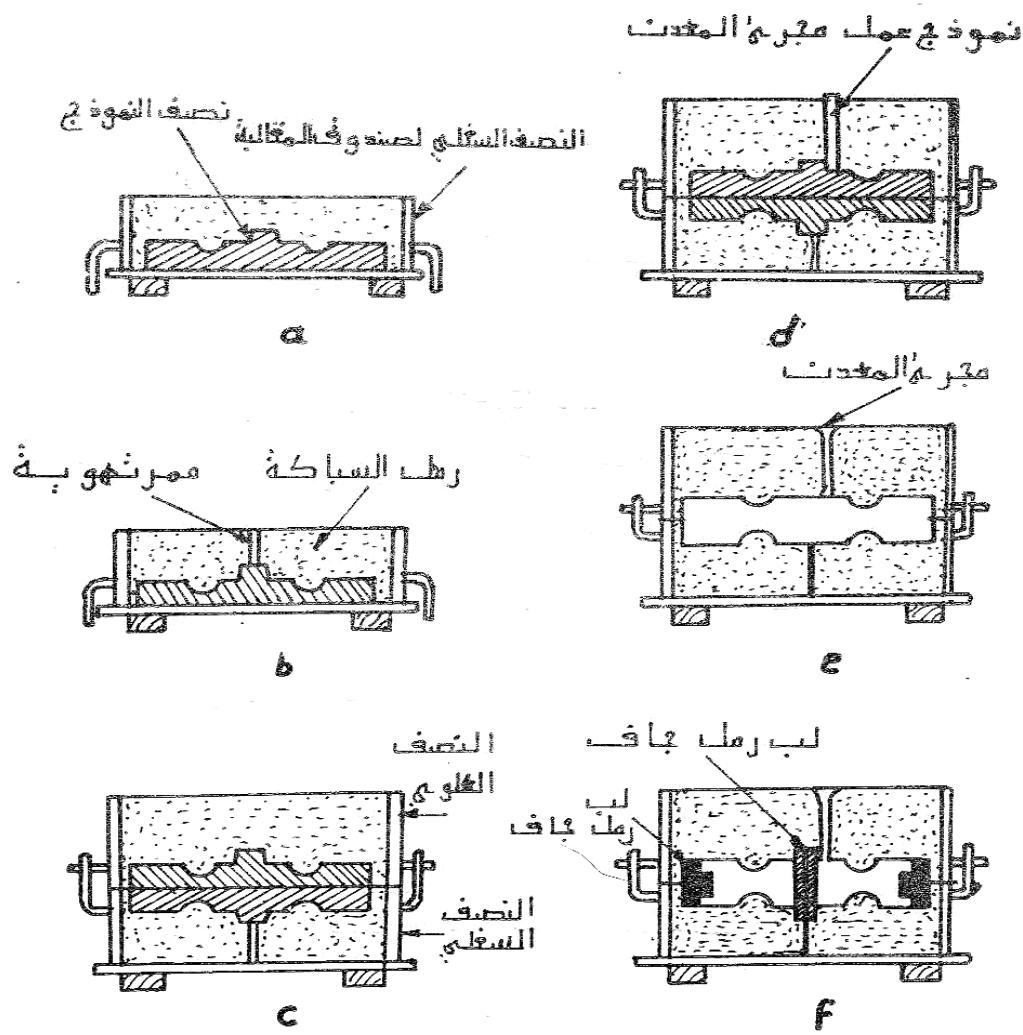

شكل (3 - 2) خطوات المقابلة لنموذج ذو جزأين

مقالات نموذج من نصفين باستخدام صندوق مقالبه ذو ثلاثة أجزاء كما يلى:

يتم مقابلة نفس النموذج السابق باستخدام صندوق مقالبه ذو ثلاثة أجزاء كما يلى :

1. يوضع نصفي النموذج على لوح المقابلة في الجزء الأول من الصندوق المقالبة وملئ الصندوق بالرمل وكما في الشكل (3 - 3 .a).


2. وضع الجزء الثاني (العلوي) من صندوق المقابلة وملؤه برمel السباكة بعد وضع نموذج اسطواني لعمل مجرى المعدن كما في الشكل (3 - 3 .b).

3. قلب المجموعة (جزئي الصندوق) وتثبيت طرف اللب (ركيزة اللباب) على نصف النموذج الثاني وبموقعه الصحيح ، ثم وضع الجزء الثالث من صندوق المقابلة (السفلي) وملؤه بالرمل وعمل مرات التهوية شكل (3 - 3 .c).

4. رفع الجزء الثالث من الصندوق وسحب نصف النموذج العلوي شكل (3 - 3 .d).

5. قلب المجموعة ورفع الجزء العلوي للصندوق ، وسحب نصف النموذج الثاني شكل (3 - 3 .e)

6. ضع اللب بموضعه في المراکز ويجف القالب ويعاد الجزء العلوي للصندوق ويصبح

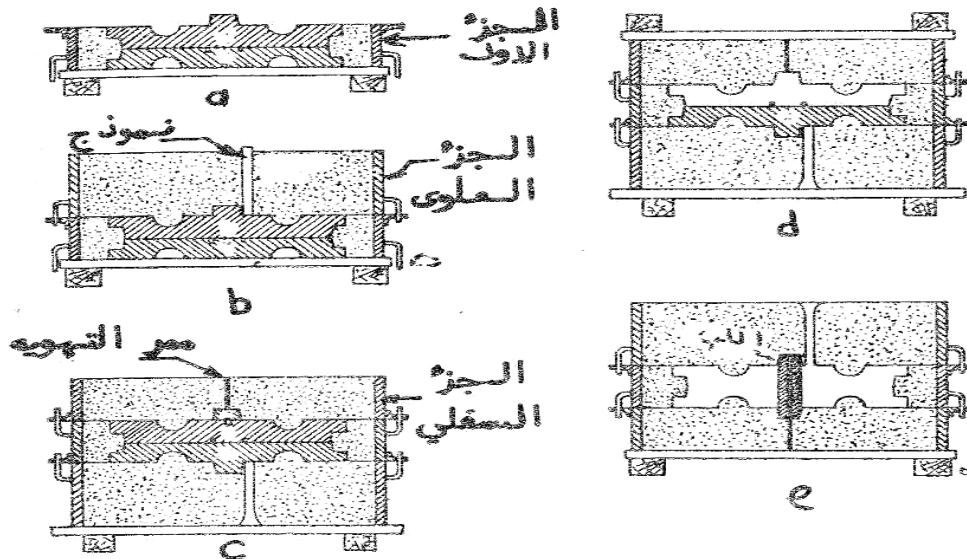

جاهزا لعملية الصب.

شكل (3 - 3) مقالبة نموذج باستخدام صندوق مقالبة ذي ثلاثة إجزاء

أنواع القوالب

1. القوالب الرملية، وتم شرحها.

بـ- القوالب السمنتية: تتكون من مزيج من السيليكا النقية مع (10) % من السمنت و (5) % من الماء ويبقى المزيج صالح للاستعمال لمدة 3 ساعات وبعد عمل القالب يترك ليجف قبل رفع النموذج ويتم تخزين القوالب القديمة مع قليل من السمنت ويعمل فتحات مناسبة للتفتيش، وتكون القوالب ذات دقة عالية.

تـ- القوالب الطفلية: يتكون الطفل الرملي من رمل السيليكا والطين الحراري ونشارة الخشب والماء ويتم عمل الشكل من الطابوق الاعتيادي وألواح الحديد ثم يضاف خليط الطفل الرملي على سطح هذا القالب ويشكل يدوياً بشكل أدق ثم يعطي الناتج بمادة حرارية وتجف المجموعة في فرن أو على الأرض ثم يتم تشكيل تفاصيل القالب ميكانيكياً ويصبح جاهز للاستعمال.

الباب (القلوب)

الباب أو القلوب:

عبارة عن أجسام يتم عملها من الرمل لغرض استخدامها لتشكيل الفراغات وال التجاويف داخل المسبيكة. ويجب إن تكون مقاومة الباب كبيرة حتى تتحمل مسكتها وتناولها ووضعها داخل القالب ويجب إن تقاوم سريان المعدن المنصهر وضغطه.

أنواع الباب حسب نوعية الرمل المستخدم:

1. باب الرمل الأخضر ذو المقاومة المنخفضة.

2. باب الرمل الجاف ذو المقاومة العالية .


وتقسم الباب اعتماداً على وضعها داخل القالب إلى:

أـ- أفقية.

جـ- ناتئة.

بـ- راسية.

تصنع الباب داخل صناديق الباب، ويكون الصندوق من جزء واحد أو أكثر بحيث يمكن إخراج الباب منه بعد تحضيرها كما في الشكل (3 - 4) ص¹⁵².

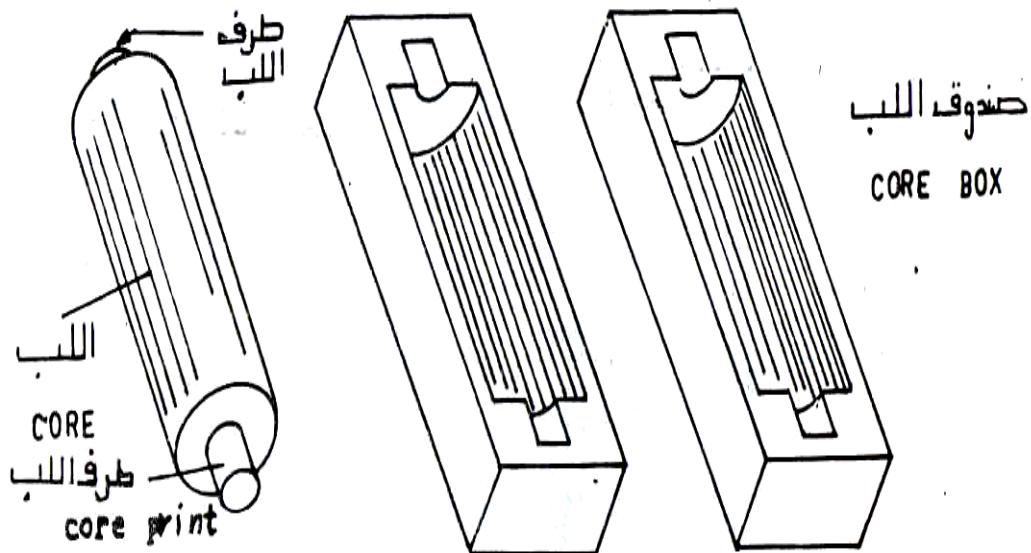

شكل (3 - 4) صندوق يتكون من جزأين والقلب المصنوع به

رمل الباب:

يتكون رمل الباب من الرمل والمواد الرابطة والماء، أن المواد الرابطة المستخدمة في الباب تعطي متانة عالية وتكون المواد الرابطة من زيت الكتان والحبوب والراتنجات والمولاس والقار والدائن المتصلة بالحرارة.

تجفيف الباب

يتم تجفيف الباب للأسباب التالية :

1- للتخلص من الرطوبة التي تسبب تكون الفجوات الهوائية بمعدن المسبوكة.

2- لتماسك أجزاء الباب مما يساعدها على تحمل ضغط المعدن المنصهر عند الصب.

3- باحتراق بعض المواد الداخلة في تركيب الرمل فتردد مسامات الرمل.

كيف تجفف الباب

1- باستخدام اللهب المباشر.

2- باستخدام الأفران الثابتة (الاعتية) أو الأفران المتحركة وهي عبارة عن سلة من الأسلاك يوضع بداخلها الفحم المشتعل ليشع الحرارة إلى أسطح الباب لتجفيفها.

3- تستخدم الأفران الخاصة لتجفيف الباب الصغيرة، حيث تحتوي هذه الأفران على مجموعة من الرفوف الشبكية تساعد على حماية الباب من الكسر أثناء التجفيف.

صهر المعادن

يمكن تقسيم أفران صهر المعادن إلى أربع مجموعات اعتماداً على درجة التماس بين كل من الشحنة (المعدن المراد صهره) أو الوقود ونواتج الاحتراق.

1- الأفران التي تكون فيها الشحنة بتماس تام مع الوقود ونواتج الاحتراق وتمتاز بما يلي:

أ- كفاءتها الحرارية عالية جداً بسبب انتقال الحرارة مباشرةً من الوقود إلى المعدن المراد صهره.

ب- يمكن استمرار الأفران بالعمل لفترات طويلة ومن مساوى هذه الأفران لا يمكن السيطرة على نوعية المعدن المنصهر بسبب اختلاط المعدن مع الوقود ونواتج الاحتراق مثل فرن الدست.

2- الأفران التي تكون فيها عناصر الشحنة معزولة عن الوقود لكنها بتماس مع نواتج الاحتراق.

ميزات هذا الأفران

أ- يمكن الحصول على معدن أكثر نقاوة من النوع الأول.

ب- يمكن استخدام هذه الأفران لصهر كميات كبيرة جداً من المعدن إلا أن الكفاءة الحرارية لهذا الأفران أقل من المجموعة الأولى بسبب فقد الحرارة من خلال نواتج الاحتراق والسطح الكبير لهذه الأفران مثل الفرن العاكس.

3- الأفران التي تكون الشحنة معزولة عن كل من الوقود ونواتج الاحتراق. مزايا هذه الأفران هو حصول على معدن ذو نقاوة عالية.

ومن مساوى هذه الأفران:

أ- الكفاءة الحرارية واطئة.

ب- كمية المعدن المنصهر قليل: مثل فرن البدقة ويستخدم في هذه الأفران الفحم أو النفط أو الغاز كوقود.

4- الأفران الكهربائية.

مزايا هذه الأفران:

أ- إمكانية السيطرة وبسهولة على درجة الحرارة.

ب- نقاوة المعدن المنصهر.

ت- إمكانية صهر المعادن، الرخิصة والسكراب. إلا أن كلفة التشغيل عالية، مثل فرن القوس الكهربائي.

فرن الدست

تستخدم في المسابك لصهر الحديد الزهر بالدرجة الأساسية ويكون من الأجزاء التالية:

1- فتحة لخروج نواتج الاحتراق (المدخنة).

2- فتحة الشحن.

3- المعدن المراد صهره (ويكون على طبقات يتخللها الفحم).

4- الطبقة الأساسية من الفحم.

5- فتحة خروج الخبث.

6- قاعدة متحركة.

7- أرجل الفرن.

8- قاعدة ترتكز على المسند المتحرك، والقاعدة سطح مائل باتجاه فتحة صب المعدن.

9- فتحة صب المعدن.

10- فتحات دخول الهواء (القصبات).

11- طبقات الفحم (وتكون بين طبقات المعدن).

12- بطانة من الطابوق الحراري.

13- اسطوانة رأسية من الصلب التي تكون جسم الفرن.

الأبعاد الرئيسية لفرن الدست

1- القطر الداخلي لفرن: وهو الذي يحدد معدل الصهر وسعته. فرن ويكون معدل الصهر (7 – 8). طن / ساعة / المتر المربع من مساحة المقطع.


2- ارتفاع القصبات (فتحات الهواء) ويحدد ارتفاع القصبات عمق منطقة التخزين وسعتها . ويكون ارتفاع القصبات حوالي (30 – 45) سم فوق قاع التشغيل.

3- ارتفاع باب الشحن : كلما زاد ارتفاع باب الشحن زاد مقدار الحرارة المستخلصة من الغازات الصاعدة ويكون ارتفاع باب الشحن (22 * D) للأوزان الصغيرة و (26 * D) للأوزان الكبيرة . حيث D يساوي القطر الداخلي لفرن (سم).

4- عدد القصبات وحجمها : تكون بصف واحد أو أكثر وحسب (22 * D) .

تشغيل الفرن الدست

تتكون الشحنة في فرن الدست الحديد الزهر الخام والسكراب والفحم وتكون نسبة الفحم (8 - 12)% من وزن المعدن ويتم شحن المعدن والفحم على شكل طبقات متتالية ، وقبل الشحن يتم تجفيف الفرن ثم إشعال الطبقة الأساسية من الفحم في أسفل الفرن ثم تشحن طبقات المعدن والفحم ويخلط مع المعدن عند الشحن نسبة قليلة من الفيرو سيليكون و الفيرومنغنيز ومساعد الصهر (الحجر الجيري) وفائدة الحجر الجيري هو يجعل الخبث سائلا يطفو على سطح المعدن المنصهر فيسهل إزالته ولا يستخدم فرن الدست لصهر الصلب كون المعدن المنصهر بتناس كامل مع الفحم داخل الفرن مما يزيد نسبة الكربون في الصلب فيتحول على الحديد الزهر.

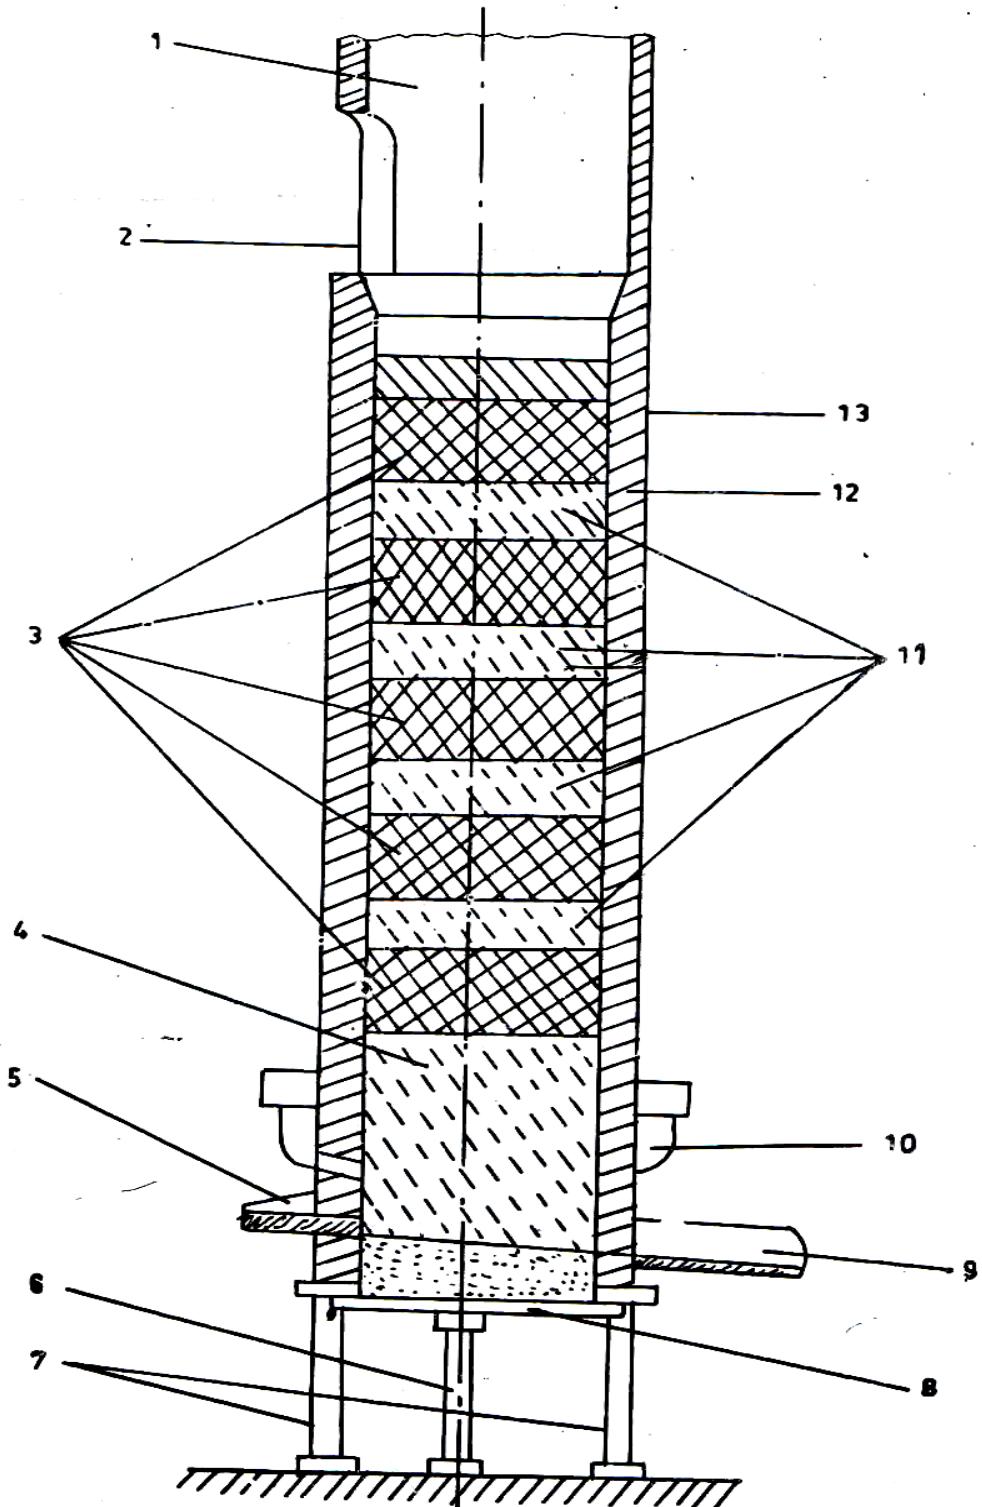

شكل (3 – 5)
فرن دست


فرن البودقة

يستخدم فرن البودقة لصهر المعادن غير الحديدية، ويستخدم الوقود الغازي أو النفط أو الفحم. وتكون هذه الأفران ثابتة أو متحركة ويمكن أن تكون داخل حفرة تحت سطح الأرض أو فوق سطح الأرض.

يعذى الفرن بالغاز أو النفط المذري باستخدام مفتاح هواء ويدخل الوقود بشكل مماس للبودقة

حيث يشتعل ويتصاعد إلى الأعلى حول البوска . ويستخدم مشعل واحد أو أكثر حسب حجم الفرن ودرجة حرارة الصهر . ويتم شحن المعدن في فرن قبل اشتعال الفرن حيث يوضع المعدن بداخل بودقة من الكرافيت وتوضع بداخل الفرن ثم يشعل الفرن . ويلاحظ بان فقد في المعدن والأكسدة يكونان منخفضان.

شكل (3 - 6) أفران البوادق

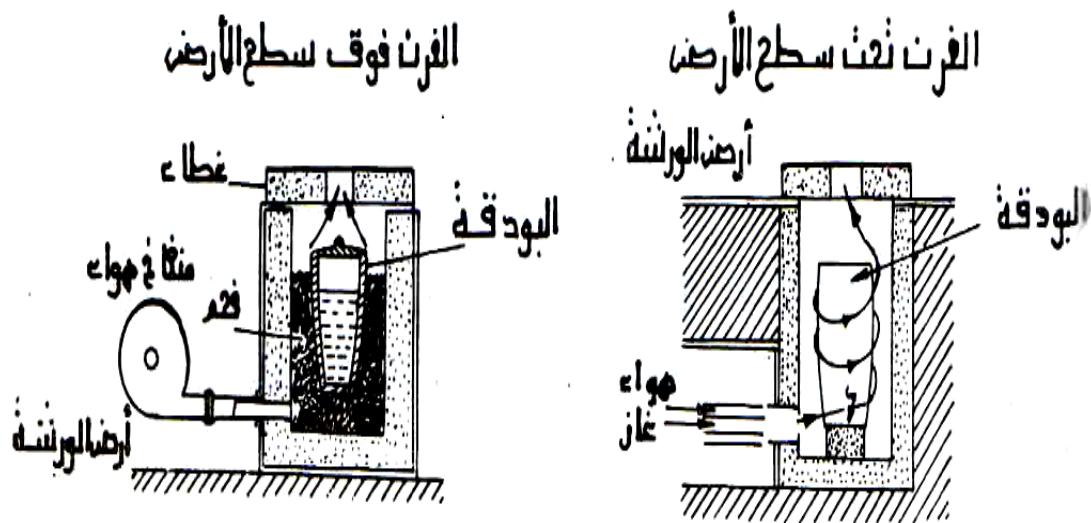


عيوب فرن البوسك

- في حالة سبك كميات كبيرة من المعدن فان الأمر يتطلب تعدد الشحنات ومرات التشغيل وذلك لعدم امكانية صهر كمية كبيرة من المعدن في بودقة واحدة.
- الكافأة الحرارية للفرن منخفضة بسبب فقد كمية كبيرة من الحرارة لذلك يكون استهلاك الوقود عالي وعملية الصهر بطيئة.
- استهلاك البوادق عند الاستخدام مما يزيد من كلفة عملية الصهر عدم امكانية التحكم بتحديد درجة الحرارة وسرعة الصهر.

فرن القوس الكهربائي:

يتكون هذا الفرن من غلاف اسطواني من الصلب له قاع كروي (مقعر) ويكون سطح

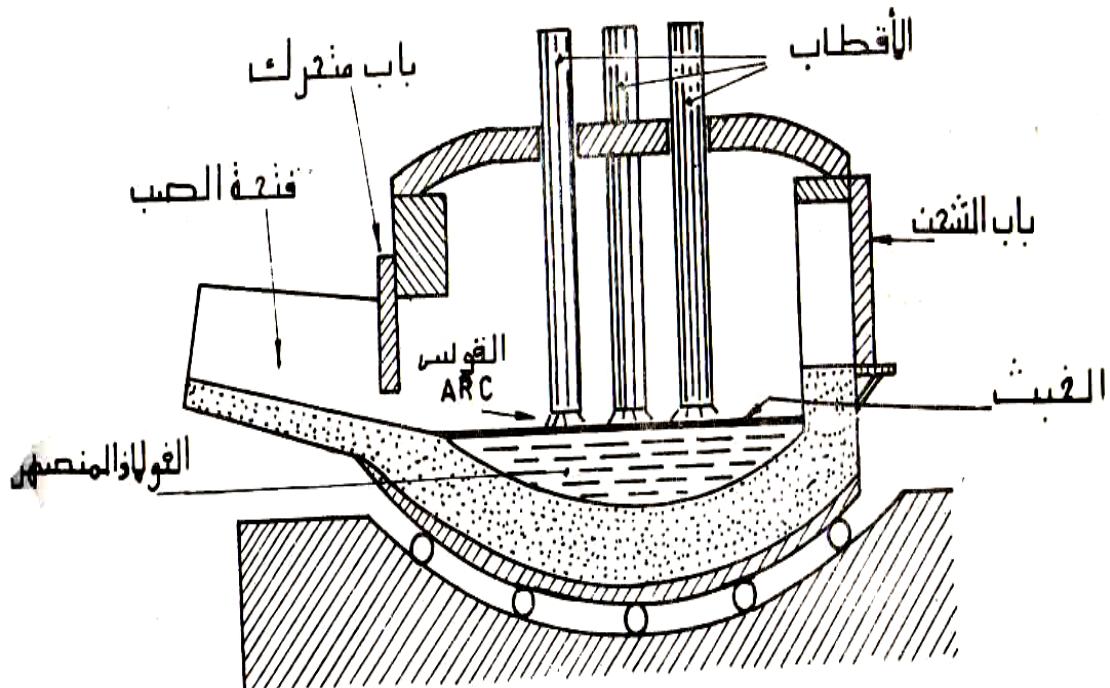

الفرن على شكل قبة يمكن رفعه عند الشحن ، وترفع الأقطاب الكربونية التي تمر من خلال السقف أو توماتيكيا ، وتخفض لتحديد طول القوس الكهربائي الذي يتكون بين القطب والشحنة الكائنة في قاع الفرن . وعدد الأقطاب الكربونية ثلاثة أو أربع. وترفع الأقطاب قبل الصهر ثم يرفع سقف الفرن وتوضع الشحنة في قاع الفرن باستخدام حامل خاص ثم يعاد السقف إلى مكانه وتخفض الأقطاب ويمرر التيار الكهربائي ويصهر المعدن نتيجة القوس الكهربائي المتكون . ويتم صب المعدن بإحالة الفرن.

شكل (3 - 7) فرن قوس الكهربائي المباشر

مزايا فرن القوس الكهربائي

1- كفاءة الفرن الحرارية عالية جدا.

2- سرعة الصهر العالية.

3- إمكانية التحكم بدرجة الحرارة بدقة عالية.

4- إمكانية التحكم الدقيق في تركيب المعدن.

يستخدم هذا الفرن للصهر وتنقية المعدن والاحتفاظ بالمعدن عند درجة حرارة ثابتة لحين الصب.


الفرن العاكس

يستخدم هذا الفرن لصهر الحديد وكذلك المعادن غير الحديدية ويستخدم لصهر كميات كبيرة من المعدن.

يستخدم الفحم أو الغاز أو النفط كوقود.

يرق الوقود في غرفة الاحتراق وتمرر الغازات الساخنة على المعدن حيث ينصهر المعدن في منطقة الصهر ويساعد سطح الفرن العلوي على عكس الشعلة إلى المعدن ليساعد في صهر المعدن .

وتتحقق بالفرن مبادرات حرارية للاستفادة من حرارة الغازات الخارجة لتسخين الهواء المستخدم في الاشتعال وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة الحرارية.

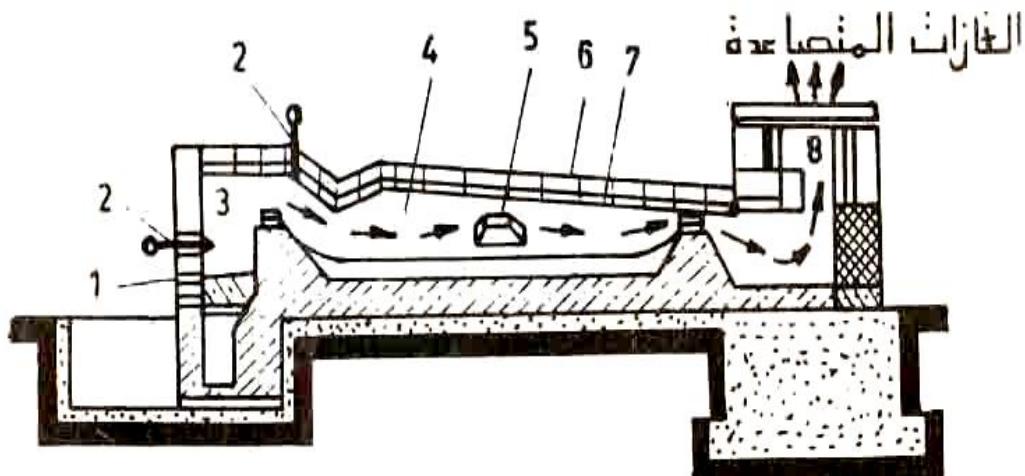

شكل (3 - 8) الفرن العاكس

5- فتحة الشحن.

1- منفذ ضخ الهواء.

2- مساعل.

3- غرفة الاحتراق.


4- منطقة الصهر.

الفرن الدوار

في هذا الفرن تكون الشحنة بتناسق مع نواتج الاحتراق ويكون الفرن من حجرتين يتم في الحجرة الأولى حرق الوقود وتمرر الغازات الناتجة من الاحتراق من خلال قنوات إلى الحجرة الثانية حيث يتم صهر المعدن ثم تخرج الغازات عبر المدخنة.
سعة فرن حوالي 300 كيلو غرام يستخدم لصهر المعادن الحديدية وغير الحديدية ويمكن تدوير جسم الفرن على تروس مسننة بواسطة عجلة يدوية عند شحن الفرن أو عند الصب.

شكل (3 - 9) بودقة الصب (ذات السعة الكبيرة)

صب المسبوكات

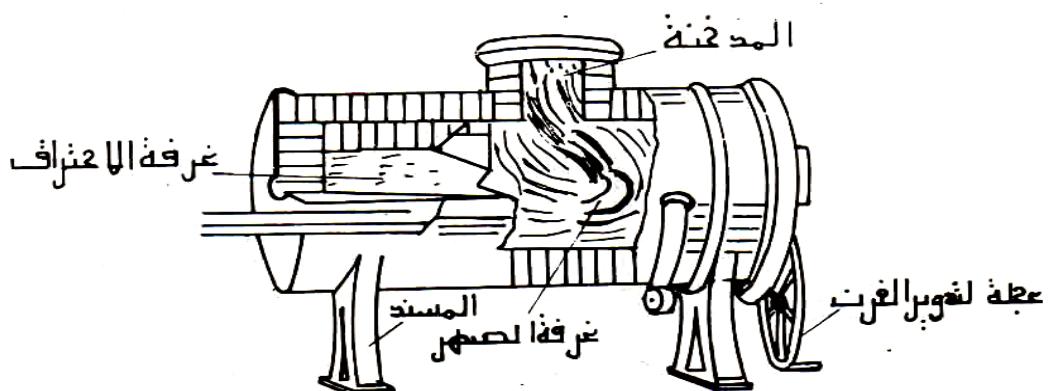

مراحل صب المسبوكات:

أ- الصب.

ب- التغذية.

ت- تجمد المعدن.

أ- صب المعدن: يتم صب المعدن بواسطة بوادق وهي على أنواع.

أنواع بوادق الصب:

1. البوادق الكبيرة: مصنوعة من الفولاذ مبطنة بالطابوق الحراري، يتم نقلها داخل المسبك بواسطة روافع، وتكون فتحة صب المعدن في أسفلها يتم فتحها وغلقها بواسطة ساق تنتهي بسدادة والساق مغطى بمادة مقاومة للحرارة.

2. البوادق متوسطة الحجم : تحمل من قبل شخصين.

3. البوادق الصغيرة : يستخدمها شخص واحد.

الأمور الواجب مراعاتها عند صب المعدن

1. يتم صب المعدن بكمية مناسبة تمنع الانسياب المضطرب للمعدن وتكتفي لملئ قالب والمغذي.

2. يجب أن يكون معدل الصب مناسباً، حيث أن صب المعدن ببطء وبقطرات قليلة يسبب تصلب هذه القطارات وتبقى على شكل فصوص، أما الصب السريع يؤدي إلى نخر جدران قالب الرمل.


3. يجب أن يكون الصب بتيار مستمر (غير متقطع)، حيث أن الصب المتقطع يسبب تكون أكاسيد على سطح المعدن وعند صب معدن إضافي يتكون بينهما سطح انفصال.

4. يجب أن تكون درجة الحرارة للمعدن المنصهر صحيحة ، حيث أن درجة الحرارة المنخفضة تؤدي إلى تجميد أجزاء من المعدن قبل امتلاء القالب ويسبب فراغات في المسبوك، أما إذا كانت درجة حرارة الصب مرتفعة فإنه قد يتخلل المعدن للرمل وقد ينصهر المعدن كذلك يسبب امتصاص كمية كبيرة من الغازات ويكون معدن له حبيبات كبيرة الحجم.

بـ- تغذية المعدن: تغذية المعدن هو توصيل المعدن المنصهر إلى تجويف القالب وفي الوقت المناسب. ويتم تغذية المعدن من خلال المصب أو مجرى المعدن والمغذي، بعد الاختيار الموقع الصحيح لمجرى المعدن (المصب) لتأمين امتلاء القالب بالمعدن دون حدوث انسياپ مضطرب للمعدن وضع دخول الخبث فقد يوضع مجرى المعدن على السطح الفاصل للقالب لسهولة عمله باليد، وفي الصف العلوي من القالب ليساعد على تغذية المعدن أو النصف السفلي لكي يتجمع فيه الرمل السائب وعدم دخوله إلى تجويف القالب. إما المغذي (المزودة) عبارة عن تجويف اسطواني فوق تجويف القالب يمتلأ بالمعدن عند الصب ويغذي تجويف القالب بالمعدن عند الانكماش.

لب التناشر (الارتظام)


عبارة عن لب من الرمل الجاف يوضع في المكان إلى يحدث فيه نخر برمل القالب للتقليل من النخر وتسرب الرمل إلى القالب .

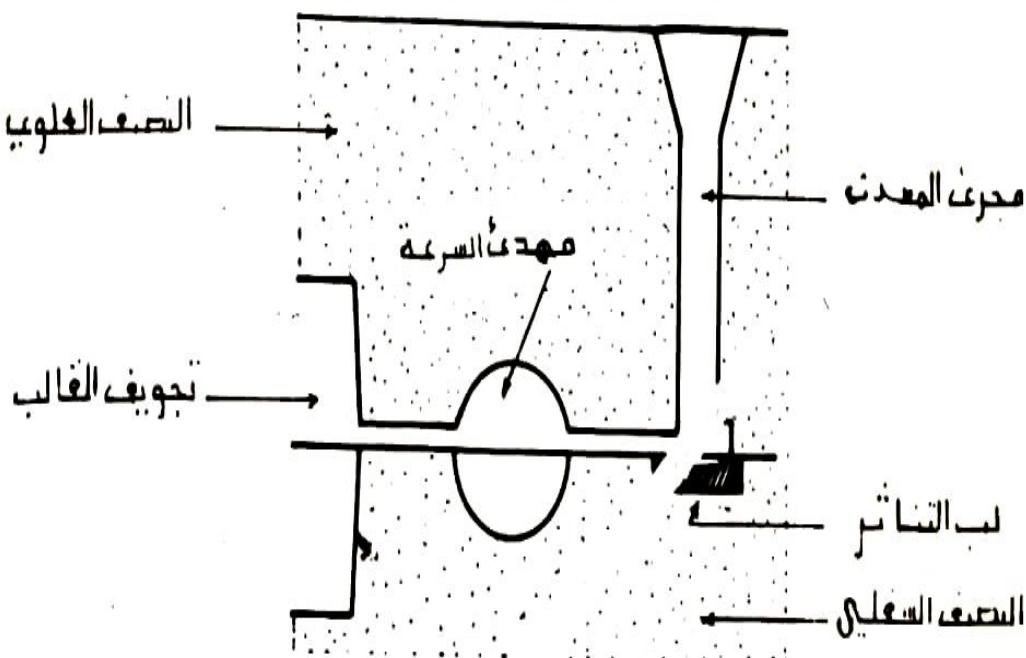


شكل (3 - 10) موضع لب التناثر ومهدئ السرعة

مهدئ السرعة: هو تجويف على شكل انتفاخ مجرى المعدن وقبل وصوله إلى تجويف القالب ويعمل على عزل الشوائب والخبث وحبات الرمل السائبة ومنع دخولها تجويف القالب.

4. تجميد المعدن: يتقلص المعدن عند تجميده ويكون بسبب هذا التقلص فجوات تقلص أو مسامية تقلص في المسبوك وهذا يحدث لأن تجمد المعدن يبدأ من سطح المسبوك إلى داخله.

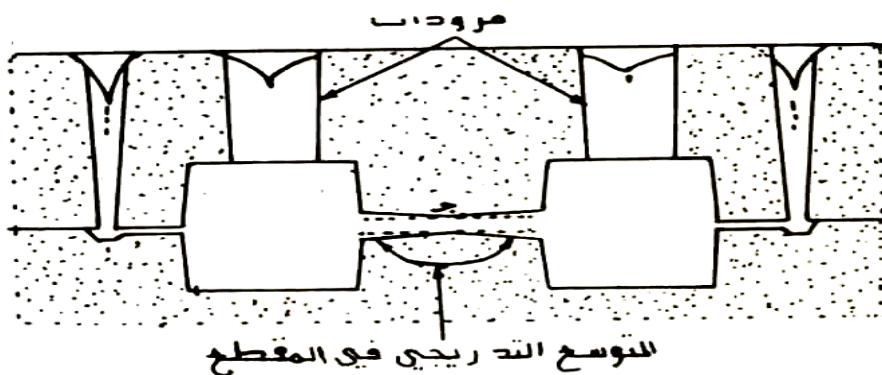

١٩

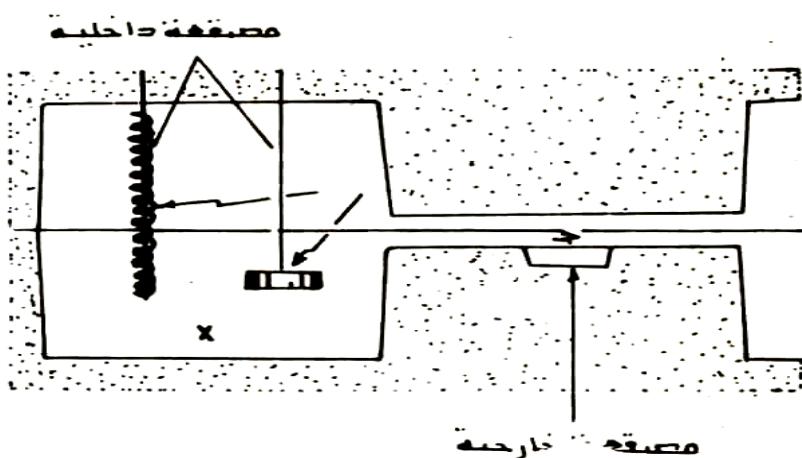

شكل (3 - 11) معالجة العيوب الناشئة من تقلص المسبوكات

1- استعمال مزودات المعدن.

2- استعمال المصقعات.

ويتم معالجة هذه العيوب بالطريقة التالية :

1- عمل المزودات (المغذيات) التي ينتهي عنها التجمد فتصبح فجوات التقلص فيها وليس في المسبوك نفسه .

2- تجنب التوسيع المفاجئ بمقاطع المسبوك ليكون التوسيع تدريجي لغرض التحكم باتجاه تجمد المعدن حيث يبدأ من النقطة (ج) ويتوجه نحو الداخل.

3- استعمال (المصقعات) عبارة عن أجسام معدنية توضع داخل تجويف القالب لتعيين المكان الذي يبدأ عنده التجمد.

تنظيف المسبوكت

تتضمن عملية تنظيف المسبوكت الأمور التالية :

1- تكسير وإخراج اللباب (القلوب) في حالة استخدامه.

2- إزالة مصباث المعدن والمغذيات وجميع الزوائد المعدنية المتصلة بالمسبوك. ويتم ذلك باستخدام مطرقة مناسبة الوزن أو بمناشير أو الأجنات اليدوية أو التي تعمل بالهواء المضغوط أو الكهربائية.

استخدام أسطح المسبوك من الرمال المحترقة والملتصقة بها.
ويتم التنظيف:

أ- باستخدام العدد اليدوية كالفرشاة السلكية.

ب- استخدام براميل التقليب، وهي براميل اسطوانية من الصلب تدور بشكل أفقي حول محورها. بحيث توضع هذه المسبوكتات داخل هذه البراميل وتضاف إليها مسبوكتات صغيرة وقطع حديد تساعد على التنظيف وتدور هذه البراميل بسرعة (25 - 50) دورة في الدقيقة. وقد تندف المسبوكتات بكرات معدنية صغيرة قطر (1) ملم إثناء التقليب لتساعد على التنظيف .

ت- الرش بالرمل والأجزاء المعدنية المجروشة: حيث يستخدم تيار هوائي ذو سرعة عالية يحمل معه الرمل والقطع المعدنية المجروشة لتقذف على المسبوك لتنظيفها باستخدام مسدسات خاصة للرش ويتم وضع المسبوكتات على مناشف خاصة (مدوره) تدور إثناء توجيه الرمل عليها لغرض تنظيف كل أجزاء المسبوك.

فحص المسبوكتات: تقسم عمليات فحص المسبوكتات إلى نوعين رئيسيين:

أ- الفحوص التدميرية (الاتلافية): حيث تقطع أجزاء صغيرة من المسبوك و بموقع مختلفة لغرض إجراء الاختبار عليها ، وهذا يؤدي إلى إتلاف المسبوكة (عدم إمكانية استخدامها).

ب- الفحوص غير التدميرية (غير الاتلافية): في هذه الفحوصات يتم فحص المسبوكتات بدون قطع أجزاء منها أو إتلافها .

أنواع الفحوصات الغير التدميرية للمسبوكتات

1. الفحص البصري: حيث يتم فحص المسبوكية بالنظر إليها للحظة بعض العيوب مثل الشقوق والتمزقات والفتحات الغازية والانتفاخات وغيرها.

2. حيث يتم فحص إبعاد المسبوكية باستخدام أدوات القياس للتأكد من دقة إبعادها.

3. الفحص بالصوت والطرق: حيث يتم تغليف المسبوكية وطرقها بمطرقة ومقارنة الصوت مع صوت المسبوكية السليمة والمسبوكية السليمة تعطي صوت رنان.

4. الفحص بالذبذبات فوق الصوتية: تستخدم الموجات فوق الصوتية التي لها ترددات عالية حيث تنفذ هذه الموجات فوق الصوتية بداخل المسبوكية وتنعكس على العيوب الداخلية الفجوات ويتم كشفها بواسطة أجهزة خاصة.

5. الفحص بالضغط: حيث يضغط الماء أو الزيت بداخل المسبوكية باستخدام ضغط عالي لتحديد مواضع التسريب للمسبوكية أو مقاومتها ل الانفجار تحت تأثير الضغط المسلط.

6. الفحص بالمواد النافذة: يستخدم لكشف العيوب السطحية والشقوقات الصغيرة بسطح المسبوك حيث يوضع على سطح المسبوك زيت نفاذ ينفذ بداخل الشقوق السطحية ثم يمسح الزيت الزائد ويرش مسحوق أبيض على سطح المسبوكة فيقوم هذا بامتصاص

الزيت النافذ إلى الشقوق السطحية الصغيرة وهذا يؤدي إلى تغيير اللون المسحوق وكشف العيوب في حالة وجودها.

7. الفحص بالداقنات المغناطيسية: يستخدم هذا الفحص لكشف العيوب التي تقع تحت سطح المعدن للمسبوكه الحديدية حيث يتم مغناطة المسبوك باستخدام أجهزة خاصة ثم تنشر برادة الحديد على سطحها فيجمع الداقنات الحديدية في المناطق التي بها عيوب بصورة غير منتظمة وتتكل الداقنات عند مناطق العيوب القريبة من السطح المعدن وبهذا يمكن الكشف عنها.

8. الكشف بالأشعة: تستخدم أشعة كاما لكشف العيوب الداخلية للمسبوكات حيث تخترق هذه الأشعة المسبوكات وتمر عبرها لتسقط على فلم فوتوغرافي وتكون كثافة الأشعة في المناطق الحاوية على الفجوات أكثر كثافة من المناطق الأخرى فتبدي هذه المناطق غامقة اللون في الصورة المسجلة على اللوح الفوتوغرافي.


عيوب المسبوكات :

- 1- الزوائد المعدنية: تكون الزوائد المعدنية بالمسبوكات عند سطح الانفصال وعند دلالل القلوب ويجب إزالة هذه الزوائد بالمطرقة وباستخدام عدد آخر.
 - 2- اعوجاج المسبوكه: يحدث اعوجاج المسبوكه نتيجة الفرق بسرعة التبريد بين جدران المسبوكه المختلفة في السمك ولتلافي ذلك يجب تحسين تصميم المسبوك.
 - 3- الفجوات: لغازية (البخخة) تحدث بسبب الغازات والأبخرة المحصوره داخل المسبوكه على شكل فجوات غازية صغيرة ويحدث بسبب قلة نفاذه الرمل وسوء تهوية الباب وزيادة نسبة الرطوبة بالرمل وصب معدن لم يتخلص من الغازات التي فيه.
 - 4- الفصوص: عباره عن نقطه غير ملتحمه من المعدن في المسبوك وتحدد بسبب صب المعدن بشكل نقط تتجمد بسرعة قبل اكتمال الصب.
 - 5- الانغلaciات الباردة: وهي عباره عن مناطق غير ملتحمه بالمسبوك بسبب عدم التداخل التام بين تيارات المعدن الداخلة إلى تجويف القالب من جهات مختلفة كذلك بسبب قلة سiolة المعدن (انخفاض درجة حرارة الصب والخطأ بتصميم مصبات ومجاري المعدن وكذلك بسبب انقطاع تيار المعدن عند الصب).
 - 6- نقص المعدن بجزء من المسبوك : يحدث بسبب عدم سiolة المعدن بالدرجة الكافية أو تجمع الغازات تمنع ملي القالب بالمعدن أو سبب ترسب المعدن عند سطح الانفصال.
 - 7- فصوص الخبث: عباره عن حبيبات الخبث والاكسيد التي تدخل تجويف القالب أثناء الصب وتتصبح جزء من المسبوكه ، أو تحدث نتيجة تجمع حبيبات الرمل أثناء الصب ويمكن منع تكوينها بتنظيف المعدن من الخبث وتحسين نظام الصب.
 - 8- التمزق الساخن: عباره عن شقوق نتيجة تقلص المعدن بعد التجميد مباشرة وبسبب خطأ في التصميم حيث يتجمد الإطار الخارجي والمساند الخارجية العرضية قبل الجزء المركزي مسببا تمزق الأذرع ويمكن تلافي ذلك بعمل الأذرع مقوسة لتعطي مرونة أكثر أثناء عملية التقلص.
- يتم دفع السباكة المعدنية داخل فجوة القالب المعدني من جزئي أو أكثر وستخدم الباب الرملية والمعدنية لتشكيل الفراغات. تتميز هذه الطريقة بالحصول على مسبوكات لها أسطح ناعمة ودقتها عالية إلا إن كلفة إنتاج القوالب المعدنية عالية وتكون كلفة إنتاج المسبوكات قليلة عند الإنتاج بكثيات كبيرة.

أنواع طرق السباكة لقوالب المعدنية

أ- السباكة بالتناقل: حيث يتم صب المعدن المنصهر بدون استخدام ضغط بل ينساب المعدن المنصهر نتيجة وزنه. وتسبك بهذه الطريقة سبائك الالمنيوم بسبب سهولة سبكتها وخفتها وزنها كما يسبك الحديد الزهر بالقوالب المعدنية مع ترتيبه تمكن من إخراجها وان سمك المسبوكات بهذه الطريقة يجب ان لا يقل عن (2.5) ملم.


ب- السباكة بالضغط (الاسطمبات): حيث يدفع المعدن إلى تجويف القالب باستخدام ضغط خارجي وتتميز بامكانية انتاج مسبوكات ذات سمك قليل وبأقل اجهادات داخلية وتكون الاسطح المنتجة ذات دقة وجودة عاليتين وتستخدم للمعادن غير الحديدية وللمسبوكات الصغيرة فقط .

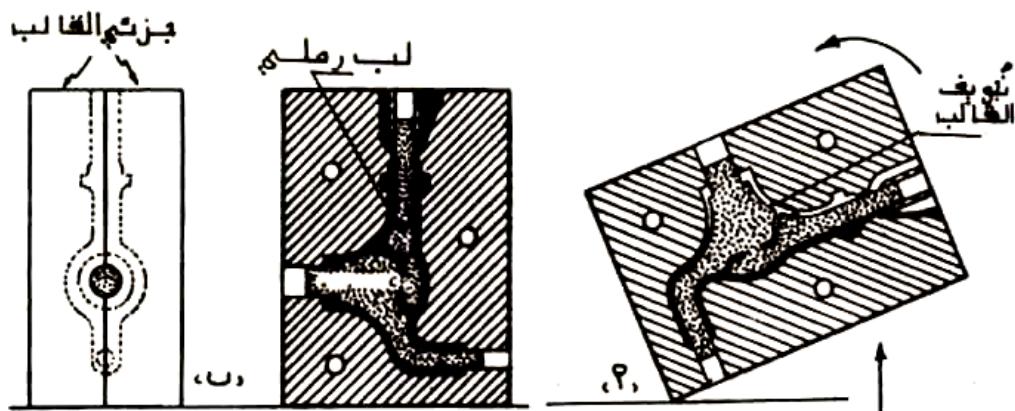

شكل (3 - 12) السباكة بالتناقل

ماكنات السباكة بالضغط

1- ماكينة السباكة ذات الغرفة الساخنة وتقوم الماكينة بحقن المعدن إلى تجويف القالب باستخدام مكبس ضغط مغمور في حوض المعدن المنصهر ويكون الضغط بحدود (100) كغم/سم² وتستخدم هذه الطريقة للمعادن السهلة الانصهار مثل سبائك الزنك والقصدير والرصاص.

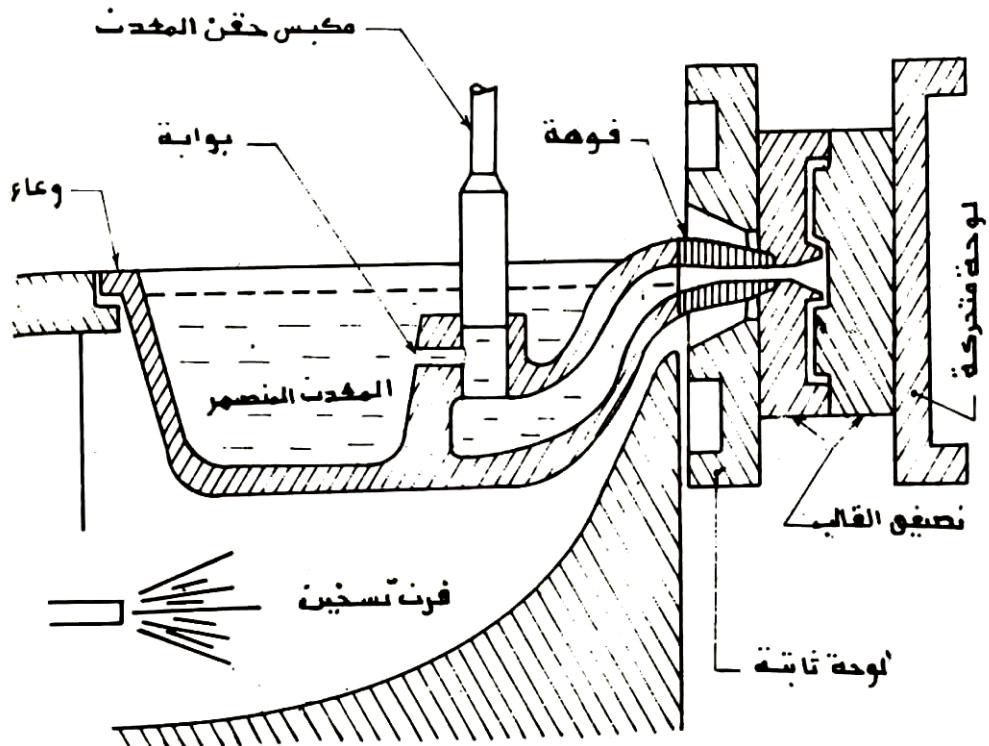


شكل (3 - 13) ماكينة السباكة ذات الغرفة الساخنة

2- ماكينة السباكة ذات الغرفة الباردة : في هذه لطريقة يتم نقل كمية محددة من المعدن من وعاء الصهر إلى اسطوانة مكبس الضغط بمعرفة خاصة ويكون الضغط المسلط على بحدود $1000 \text{ كغم}/\text{سم}^2$ لكبس العجينة المعدن داخل القالب و تستخد هذه الطريقة للمعادن ذات درجات لانصهار المرتفعة نسبياً مثل سبائك الألمنيوم والنحاس.


3- ماكينة عنق الإوزة: حيث تغمر غرفة نقل المعادن داخل حوض المعدن المنصهر و عند امتلاءها ترفع إلى الأعلى لتنثبت مع فوهة القالب، ويتم الدفع المعدن المنصهر بواسطة الهواء المضغوط إلى داخل القالب.

4- ماكينة يولاك: وفيها يتم صب المعدن في أسطوانة الضغط A فيتحرك الكبسات (C,B) إلى أسفل ليتم مليء تجويف القالب بالمعدن المنصهر. بعدها يرتفع المكبسات فيتم قص المعدن الزائد بالمكبس B ليقذف بالمنتج خارج القالب و تستعمل هذه الماكينة في إنتاج مسبوكات كبيرة الحجم نسبياً.

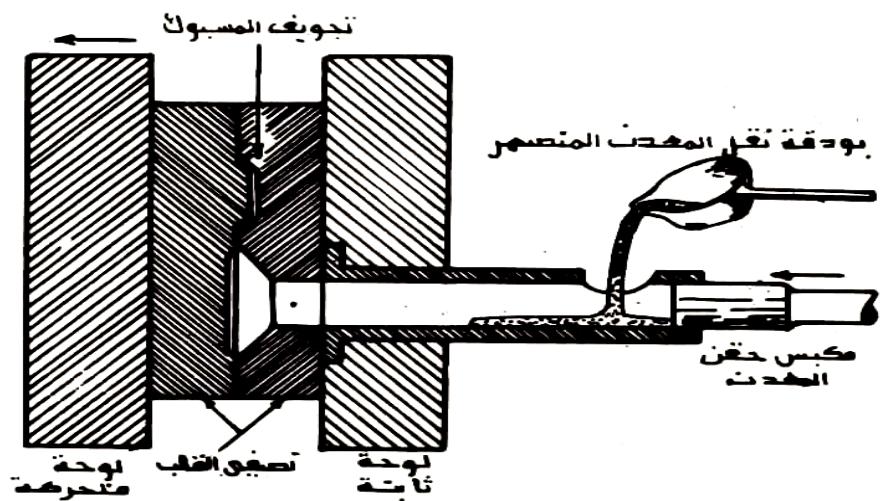

شكل (3 - 14) ماكينة السباكة ذات الغرفة الباردة

1- ماكينة الطرد المركزي لإنتاج مسبوكات كبيرة الحجم نسبيا.

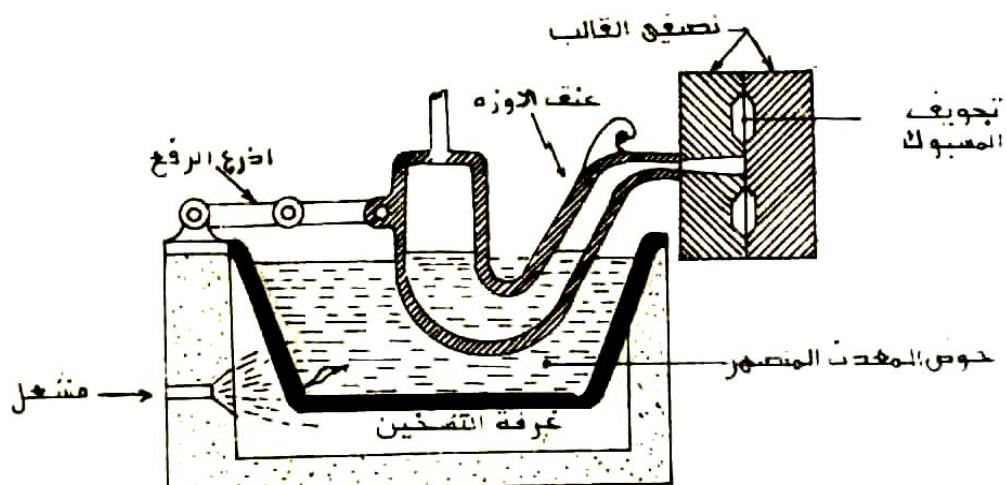

شكل (3 - 15) ماكينة عنق الأوزة

السباكه بالطرد المركزي:

في هذه يتم تدوير القالب بسرعة عالية فتنتج عن الدوران قوة طاردة مركزية تدفع المعدن المنصهر بعيدا عن مركز الدوران ليملا التجويف القالب. وتستخدم لإنتاج المسبوكات المجوفة التي تكون تجويفها اسطوانية.

أنواع السباكه بالطرد المركزي

أ- سباكه الطرد المركزي الحقيقى.


ب- سباكه شبه الطرد المركزي.

ت- سباكه التطريز المركزية .

سباكه الطرد المركزي الحقيقى: إنتاج المسبوكات الاسطوانية الموجفة دون استخدام اللباب ويمكن إن يكون السطح الخارجي اسطواني أو غير اسطواني (سداسي أو رباعي) بينما يكون التجويف اسطواني ويجب إن يدور القالب بسرعة عالية بحيث تولد قوة بحدود (75 - 100) مرة بقدرة القوة الجاذبية وإذا كانت سرعة الدوران أقل من الحد الذي يوفر القوة تكون ثنيات على سطح المسبوكة؟ إما إذا كانت السرعة عالية جداً تسبب تمزق القشرة بسبب تكون شفوق طويلة. ومن ميزات هذه الطريقة عدم استخدام المصبات والمغذيات مما يجعل نسبة الاستقاده من معدن عالية وبدون تلف ويكون محور الدوران في هذه الطريقة إما أفقياً أو راسياً.


أنواع السباكه الطرد المركزي الحقيقى:

- القالب ذو محور الدوران الأفقي: ويستخدم لإنتاج أنابيب ذات أطوال تصل إلى (6) أمتار. أن قالب المستخدم قد يكون من الرمل أو المعدن وفي حالة القوالب المعدنية يكون المنتج ذات بنية دقيقة وخواص جيدة بسبب تجمد السريع أن الشوائب والفجوات تتجمع على سطح الداخلي للمسبوك بسبب كثافتها الأقل ويمكن إزالتها بالتشغيل.

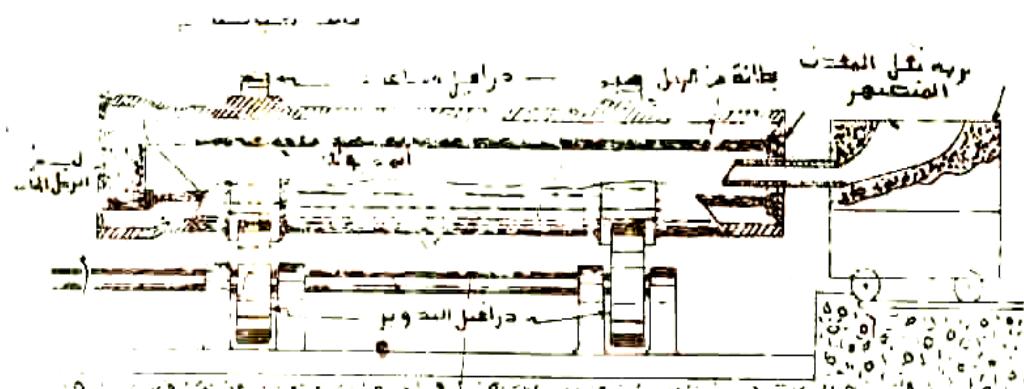

شكل (3-16) سباكه الطرد المركزي (ذى محور الدوران الافقى)


- القالب ذو المحور الدوران الراسى : تستخدم لانتاج المسبوكات القصيرة التي يكون قطرها اكبر من طولها ولايمكن استخدامها للسبائك الطويلة لأن المعدن يتراكم في اسفل القالب بسبب وزنه وتكون الجدران في الاسفل اسمك من المناطق العليا.

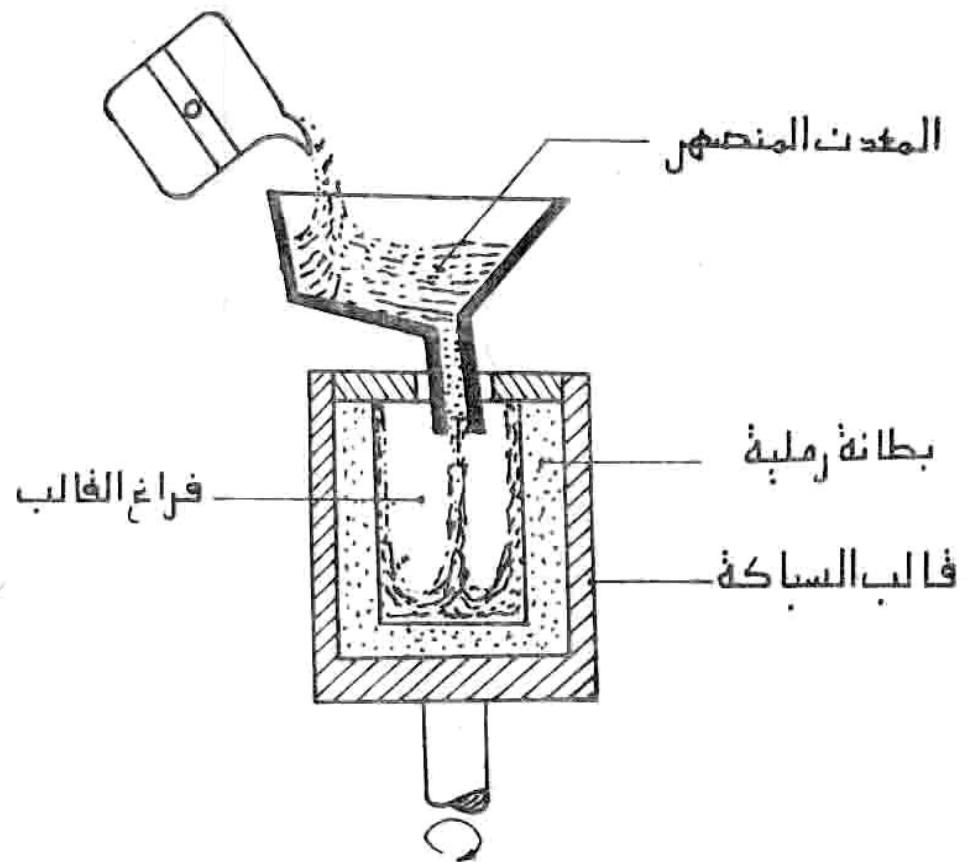

شكل (17-3) سباكة الطرد المركزي (ذي محور الدوران الرأسي)

سباكة شبه الطرد المركزي :

تستخدم لإنتاج المسبوكات المتماثلة حول مركزها ويستخدم قالب رملي اعتيادي ولباب من الرمل الجاف في التجاويف يصب المعدن المنصهر في مجرى المعدن إثناء دوران قالب حول المحور الرأسي ليقذف المعدن المنصهر نحو السطح الخارجي (بعيداً عن المركز) وتكون السرعة عند الدوران أقل من سباكة الطرد المركزي الحقيقي حتى لا يتسرّب المعدن خلال خط الفصل بالقالب.

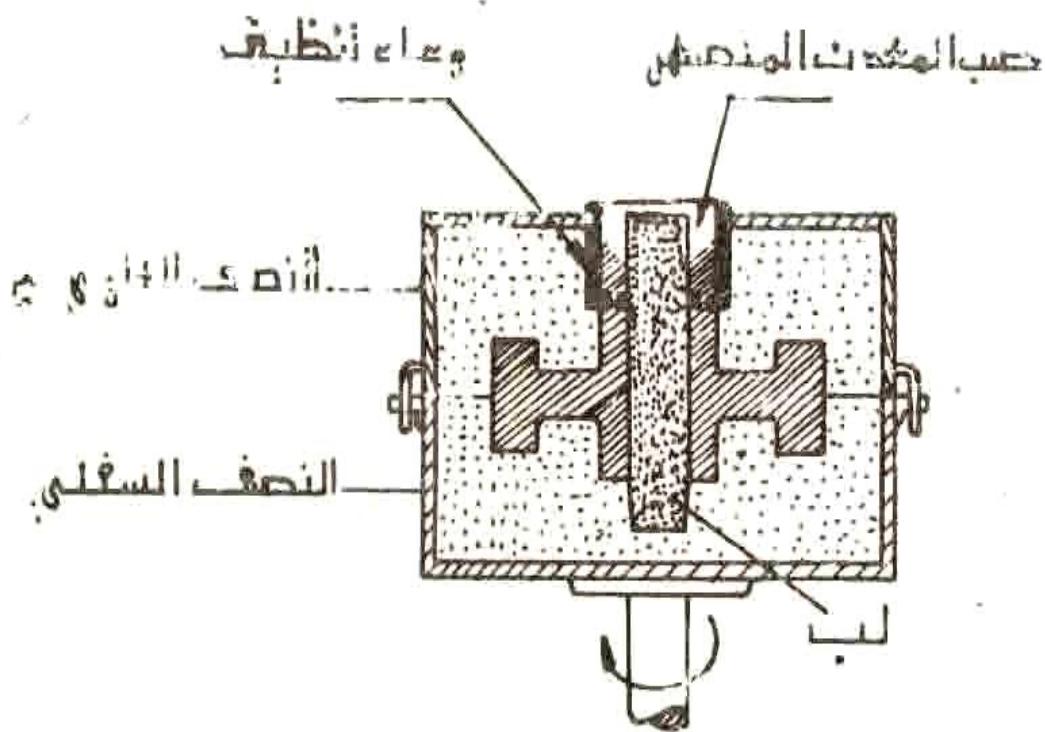


شكل (3-18) سباكة شبه الطرد المركزي

سبكة التطريز المركزي:

في هذه الحالة تحيط مجموعة من قوالب بحوض مركزي للصب وتدور المجموعة بسرعة عالية حول محور الحوض ثم يصب المعدن المنصهر فيندفع المعدن إلى تجويف القوالب عبر مجري المعدن / تحت تأثير قوة الطرد المركزي ولا يتشرط أن تكون المسبوكات متماثلة أو مرکزة ها هو نفس محور الدوران وتستخدم الطريقة لإنتاج مسبوكات كثيفة وذي إشكال معقدة.

السباكه بالشمع المفقود (السباكه الدقيقة):

- 1- يصنع قالب دائمي من المعدن ويكون من نصفين لعمل نموذج من الشمع فيه.
- 2- يحقن الشمع المنصهر داخل تجويف قالب وبعد تجمده يستخرج وتزال منه المصبات والمجاري.

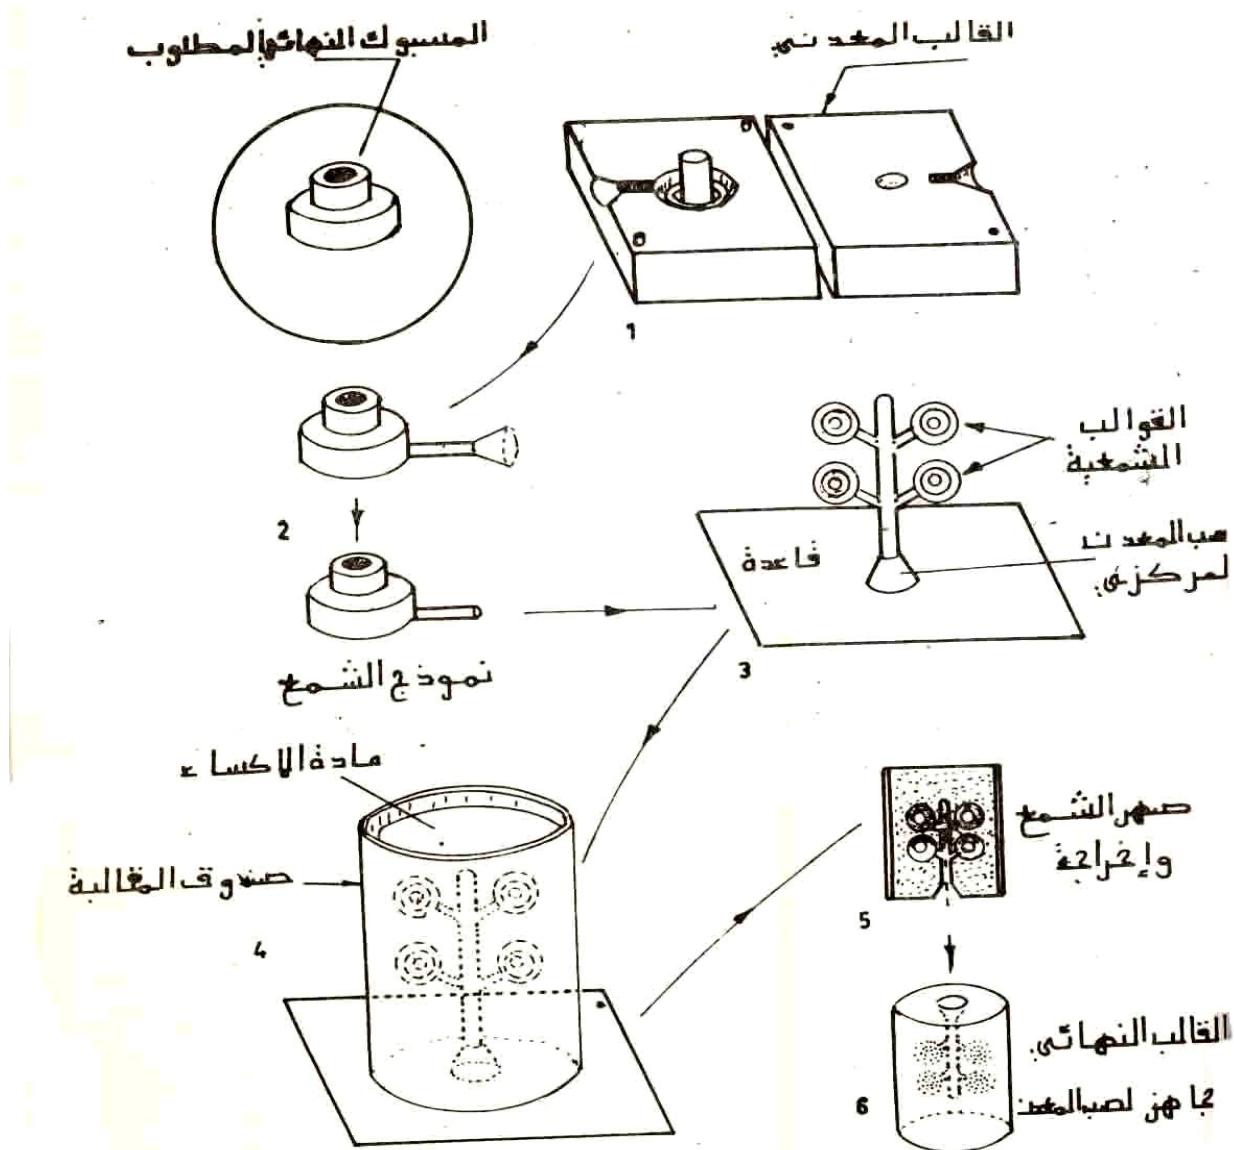

شكل (19-3) خطوات سباكة الشمع الفقد

3- يثبت النموذج مع مجموعة أخرى من النماذج المتماثلة إلى مصب مركري من الشمع وتنثبت المجموعة على القاعدة.

4- تتكون مادة الاكساء من رمل السيكليا كمادة حرارية والجبس كمادة رابطة والسليمانيات للكساء ويتم تغطية النموذج بغطاء أولى ذو سمك قليل بواسطة عجينة رخوة من السليمانيات الناعم والإبستر والسليون تحاط المجموعة بصندولق اسطواني مفتوح من الأعلى والأسفل مبطن بورق الشمع ثم تملأ بمود لاساء ويجف في الهواء لمدة (8) ساعات.

5- ينزع لوحه القاعدة من المجموعة وتسخن المجموعة في فرن درجة حرارته (150) م إلى درجة حرارة (700 – 1000) م قبل صب المعدن.


6- يصب المعدن المنصهر بتجويف قالب تحت تأثير وزنه أو باستخدام الضغط وتنستخدم طريقة السباكة الدقيقة لإنتاج ريش التوربينات وأجزاء السيارات ومكائن الخياطة وآلات الطباعة وغيرها من الأجزاء الدقيقة.

السباكة المستمرة:

حيث يصب المعدن المنصهر في قالب المعدني لإنتاج صبات ذات مقاطع دائيرية أو مربعة أو مضلعة . ثم تجرى لها عملية تشكيل مباشرة للحصول على الإشكال المطلوبة وتنستخدم لصب الفولاذ والألمونيوم والخارصين وغيرها . وقد يتم تقطيع المصبوّبات حسب الأطوال أو إجراء عمليات تشكيل مباشرة للحصول على المقطع المطلوب.

مميزات السباكة:

- 1- درجة حرارة الصب المنخفضة بسبب قصر المعدن مما يجعل كلفة الصب قليلة.
- 2- ذات إنتاجية عالية.
- 3- قلة وجود الفجوات الصب.
- 4- تقليل حجم الفجوة المخروطية الناتجة عن الصب والتي تظهر بسبب نظام التجميد وتقصص المعدن حيث يجب قطع الجزء المخروطي من الصبة وبالتالي خسارة كمية كبيرة من المعدن المصبوّب.

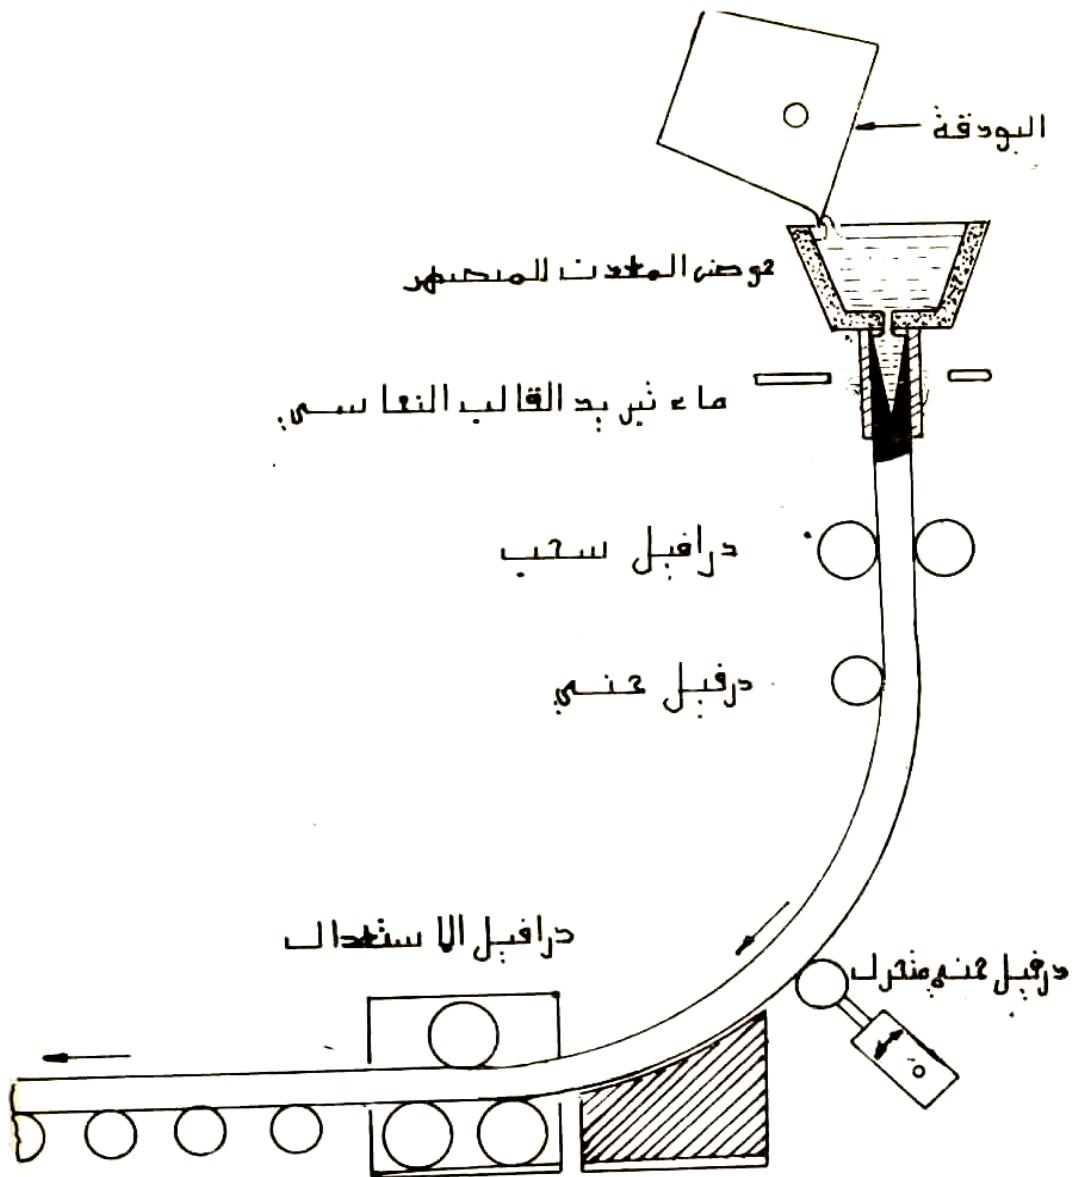


شكل (3-20) السباكة المستمرة مع حني وتشكيل المصبوّبات

السباكة القشرية: وتم السباكة القشرية بالخطوات التالية :

- 1- يثبت كل من نصفي النموذج على لوح المعدني من الصلب ثم يسخن النموذج إلى درجة 200 – 250م ثم يرش بالسيلكون لتسهيل نزع القشرة المتكونة على لوح نموذج فيما بعد ، ثم يثبت النموذج فوق صندوق يحتوي على مزيج الرمل والراتج.
- 2- يقلب الصندوق فيتم غمر النموذج بخلط الرمل والراتج وبسبب حرارة النموذج المskin ينصهر الراتج ويكون خلال ثواني معدودة مع الرمل قشرة تتصلب حول النموذج يتراوح سمكها 4 – 12 ملم وحسب فترة التسخين.
- 3- يعاد الصندوق إلى وضعه الأصلي ليسقط منه الرمل الغير متصلب.
- 4- يرفع لوح النموذج والقشرة المتصلبة به ويتم تسخينها لمدة دقيقتين وبدرجة حرارة تتوقف على نوع الراتج المستخدم ، بعدها تترعرع قشرة الرمل من على لوح النموذج

بواسطة نوابض خاصة ، وقطع القشرة ليتم لصق جزئها (نصفي النموذج) باستخدام مادة لاصقة أو ماسكات خاصة لتكوين القالب المطلوب.

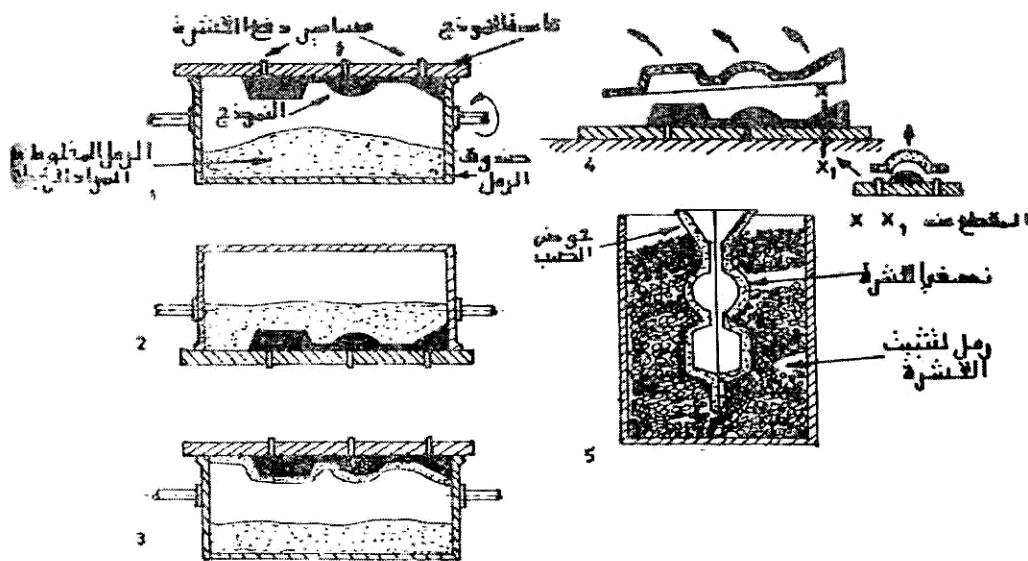

شكل (21-3) خطوات طريقة السباكة القشرية

5- يتم صب المعدن مباشرة بالقشرة المشكلة في حالة المسبوكات الصغيرة .

إما في المسبوكات الكبيرة فيتم إحاطة القشرة برمل تقوية ضمن صندوق وأجراء عملية تخزين القوالب لحين الصب وتستخدم القوالب لمرة واحدة فقط ولا يحتاج إلى صناديق مقابلته وكمية الرمل المستخدم قليل وتمتاز بنعومة الأسطح والدقة وإمكانية صب مسبوكات رقيقة يجعلها طريقة اقتصادية في بعض المسبوكات تستخدم كافة المعادن كالحديد الzerh والصلب وسبائك النحاس .

تكاملة الأسئلة عن السباكة

س 20 / عدد أنواع القوالب المستخدمة في السباكة وتكلم عن القوالب الاسمنتية؟

س 21 / ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند صب المعدن؟

س 22 / ما هي الواقع التي يمكن اختبارها لمجرى المعدنة (المصب) ولماذا؟

س 23 / ما فائدة استخدام المغذي (المزود) في قوالب السباكة الأصلية؟

س 24 / ما فائدة استخدام كل من: لب التاثير، رمل الفصل، ومهدئ السرعة؟

س 25 / كيف يتم معالجة فجوات التقلص أو مسامية التقلص في السباكة الرملية؟

س 26 / ما هي طرق تنظيف المسبوكات عدها؟

س 27 / عدد أنواع الفحوص الغير التدميرية للمسبوكات؟ وتكلم بإيجاز عن الفحص بالممواد النافذة؟

س 28 / عدد عيوب المسبوكات؟

س 29 / عدد أنواع مakenat السباكة بالضغط وأرسم أحدها؟

س 30 / عدد أنواع السباكة بالطرد المركزي؟

س 31 / تكلم عن خطوات السباكة بالشمع المفقود مع التوضيح بالرسم؟

س 32 / ما هي مميزات السباكة المستمرة؟

س 33 / ما هي مزايا السباكة الفشرية؟

س 34 / عرف ما يلي؟

- | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| لب التأثير، | المغذي، | رمل الفصل، | رمي المواجهة، |
| سباكه الطرد المركزي. | الفجوات الغازية، | التمزق الساخن، | جري المعدن، |
| | | | مهدي السرعة، |
| | | | الأنغلقات الباردة، |

اللحام

أسس اللحام

لحام المعادن هو عملية وصل أو ربط المعادن بالحرارة أو الضغط أو باستخدامها معا. ويكون الرابط من النوع الثابت، أي لا يمكن فك الأجزاء الملحمومة دون ضرر. وقد تتم عملية اللحام برفع درجة حرارة الأجزاء المطلوبة لحامها إلى درجة الانصهار وتستخدم عادة معدن ملي (سلك اللحام) للربط بين القطعتين المراد لحامها وقد تتم عملية اللحام بدون أنصار الأجزاء المتلامحة كما في لحام الضغط بل تكون بحالة عجينة. وقد تستخدم مواد مساعدة في عمليات اللحام تسمى مساعدات الصهر.

الأمور الواجب مراعاتها في اللحام

- أن تكون منطقة اللحام نظيفة وخالية من الاكسيد.
- أن يتم رفع درجة حرارة الأجزاء المراد لحامها إلى الحد الذي يكفي لتطاوع الأجزاء تحت الضغط المسلط.

طرق الرئيسية للحام

1. لحام الانصهار ويشمل:

- اللحام الغازي
- لحام القوس الكهربائي ويشمل:
 - لحام القوس المفتوح.
 - لحام القوس المغمور.
 - لحام الغازات الواقية.


2. لحام الضغط ويشمل:

- لحام الضغط على الحر ويشمل:


- لحام المقاومة الكهربائية ومنها: لحام النقطة ، لحام الخط.
- لحام الحداده.
- لحام الضغط على البارد.
- لحام التبريس (لحام المرونة) ولحام الكاوية (لحام السمرة).

أنواع وصلات اللحام


1. التوصيل التكتابي.

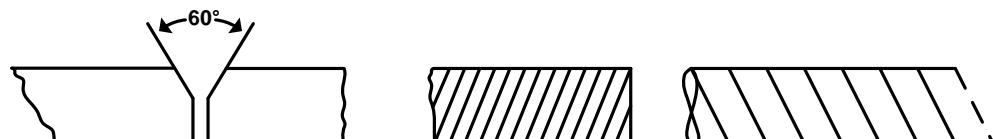



2. التوصيل على شكل (T).

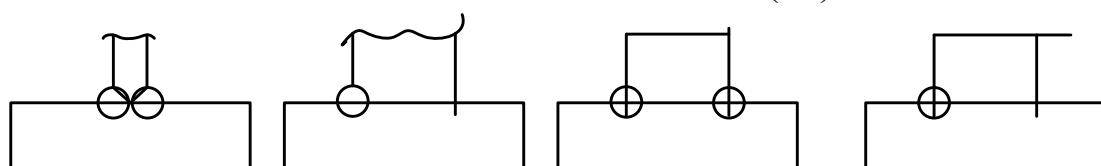

3. التوصيل التراكمي.

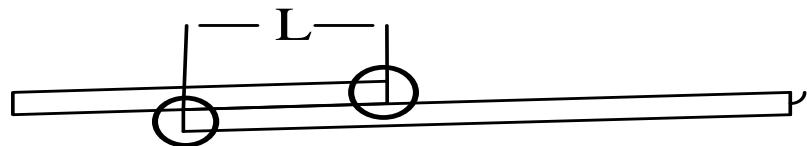

4. التوصيل الزاوي.

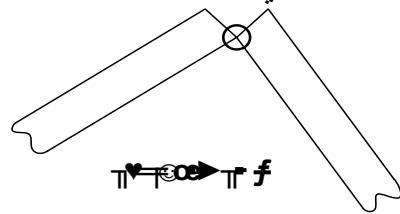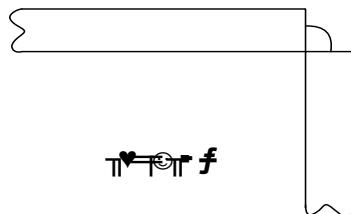

لحام الضغط على الساخن


حيث يتم تسخين الجزء المراد لحامها إلى درجة حرارة عالية ولكن أقل من درجة الانصهار ثم يتم ضغط الأجزاء بضغط عالي فيتحول المعدن في منطقة اللحام إلى حالة عجينة ويتم التلاحم. ومن أنواعها (لحام المقاومة الكهربائية ولحام الحدادة).

لحام المقاومة الكهربائية

حيث يمرر تيار كهربائي عالي خلال الجزيئين المراد لحامها فتسخن منطقة تلامس الجزيئين إلى درجة حرارة عالية لأن المقاومة الكهربائية في منطقة التلامس تكون عالية ثم يتم ضغط عالي بواسطة قطبي اللحام فيتم تلاحم الجزيئين ويوجد عدة أنواع من لحام المقاومة الكهربائية منها النقطة ولحام الخط لحام الوميض.

لحام النقطة

حيث يمرر تيار كهربائي بينقطبين اسطوانيين ويتم تسلیط ضغط عالي بواسطة القطبین على الجزيئين المراد لحامها فيتم تسخين وضغط منطقة التلامس ليتم التلاحم في نقطة التلامس كما في الشكل (1).

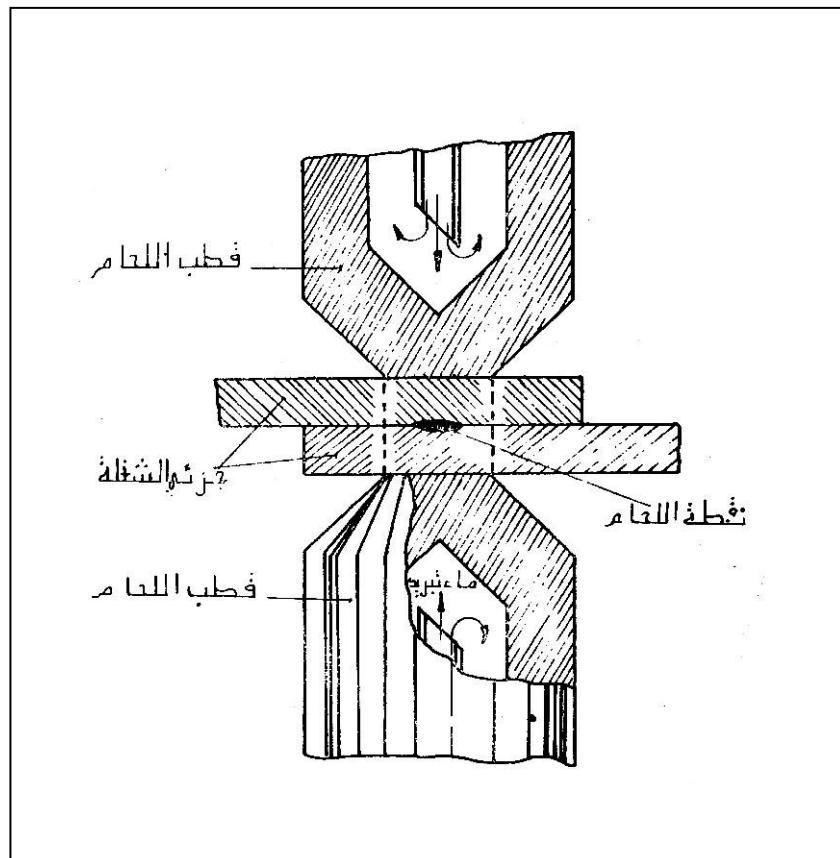


شكل رقم
نقطة

ويتم تبريد الأقطاب بالماء لمنع انصهارها ويتم التحكم بعملية إمداد التيار الكهربائي وتسليط الضغط و زمن مرور التيار الكهربائي أو توماتيكياً.

لحام الخط

لحام الخط مشابه من حيث المبدأ للحام النقطة إلا إن أقطاب اللحام تكون على شكل عجلات أو أقراص مستطيلة؛ وهذه العجلات تولد الضغط اللازم ومن خلالها يمرر التيار الكهربائي اللازم لعملية اللحام. بينما تدور العجلات ببطء على جزئي الشعلة، ويتم تنظيم مرور التيار الكهربائي بموقت خاص يعمل على إمداد التيار الكهربائي على فترات متتالية ويتم اللحام على شكل خط متقطع من نقاط التلاحم ويستخدم ماء التبريد كما موضح بالشكل (2).

(2) لحام

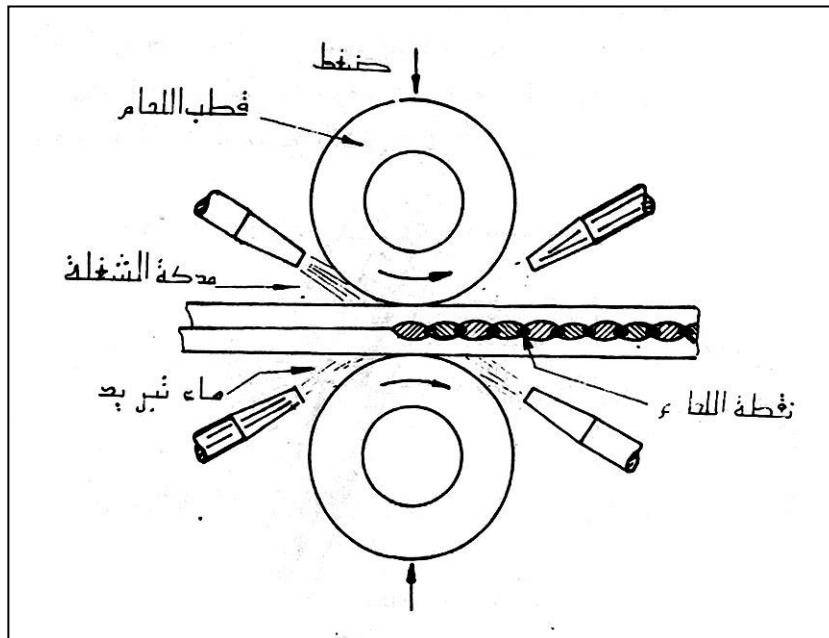

شكل رقم
الخط

لحام

وهو من


لحام المقاومة الكهربائية ويستخدم للحام إطارات الألواح والقضبان والأسلاك وتتم عملية اللحام بوضع قطاعي الشعلة في مقبض الآلة ويتم تأثير طرف الشعلة من بعضها وعندما تصبح المسافة بينهما صغيرة يتولد قوس كهربائي بين طرفي الشعلة مع ومض حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة اللحام فيتم ضغط الطرفين بقوة عالية ليحدث التلاحم ويقلص الطرفين المتلامحين من جراء الضغط.

لحام الضغط على البارد

تتم عملية اللحام هذه الطريقة بتسلیط ضغط كبير على القطعتين المراد لحامها حتى تصبح منطقة اللحام بتناس مباشر مع بعضها ثم تسلیط قوة أخرى (قوة قص) وهذا يؤدي إلى تفتيت طبقة الأكسيد بين السطحين ويحصل تلامس حقيقي ما يؤدي إلى تلاحم القطعتين.

لحام الانفجار

يحدث اللحام بين سطحي القطعتين المراد لحامها بواسطة اصطدام احدى القطعتين بالأخرى بسرعة عالية جدا ناتجة عن قوة الدافع لمواد متفجرة كما في الشكل (3).

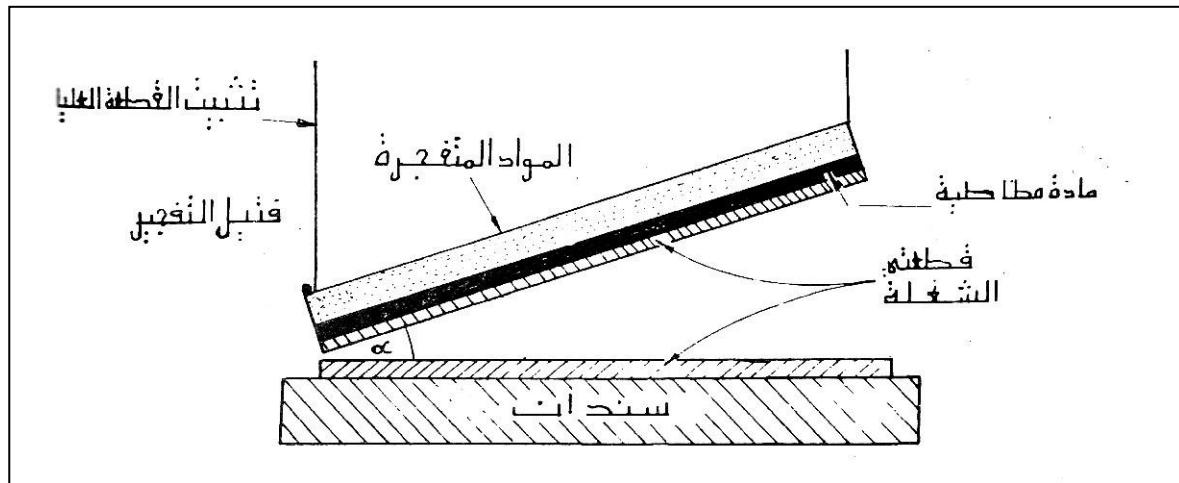


شكل رقم (3) لحام الانفجار

حيث توضع القطعة الأولى على سندان والقطعة الثانية تمثل عن الأولى بزاوية صغيرة وتلف القطعة العليا بمواد من المطاط لحمايتها من تأثير المواد المتقدمة وعند التفجير تتدفع القطعة العليا وتصطدم بالقطعة السفلية بسرعة عالية جدا فيحصل الالتحام نتيجة تشابك معدني مع اتصال صدري بين السطحين.

اللحام بالموجات الصوتية

في هذا اللحام يتم احداث طاقة اهتزاز عالية التردد عند منطقة اللحام فيؤدي هذا إلى تكسير طبقة الأكسيد بين سطحي منطقة اللحام وانزلاق السطحين فوق بعضهما مما يسبب في تداخل ويمكن توليد طاقة الاهتزاز باستخدام الجهاز الموضح في الشكل (4) حيث يتم توليد طاقة الاهتزاز العالية بممول كهربائي خاص ثم تنتقل الاهتزازات إلى ذراع الضغط والساندان إن هذا النوع من اللحام يعتبر من أنواع لحام الضغط على البارد حيث ترتفع درجة حرارة منطقة اللحام قليلا فقط.

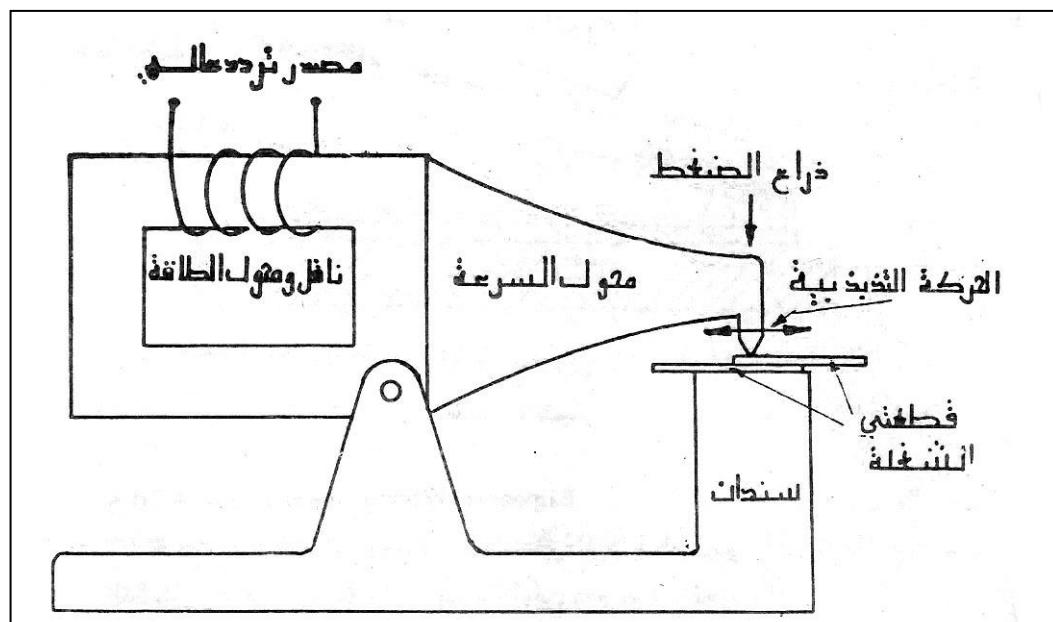

لحام الغاز

هو أحد أنواع الانصهار حيث يتم الحصول على حرارة اللحام المطلوبة من احتراق أحد الغازات مع الأوكسجين ويمكن استخدام غاز الاستيلين أو الهيدروجين أو الغاز الطبيعي ويستخدم للحام الألواح المعدنية ذات السمك القليل حيث يتم تسخين المعدن وصهره في منطقة وصلة اللحام إضافة إلى صهر سلك اللحام (المادة المالة).

لحام الاوكسي هيدروجين


من أنواع لحام الغاز حيث يتم إشعال غاز الهيدروجين مع الأوكسجين في مشاعل خاصة لإنتاج درجة حرارة تصل إلى 2000 م ويستخدم في لحام ألواح الرقيقة من السبائك التي درجة انصهارها منخفضة ويستخدم لهب الاوكسي هيدروجين أحياناً في لحام المونتا (لحام التبرير) لأنّه يتميز بعدم تكوين الأكسيد عند اللحام.

لحام الاوكسي استيلين

مزايـا لـحام الاوكـسي استـيلـين

1. يمكن استخدامه للحام جميع المعادن والسبائك.
2. معدات اللحام فيه رخيصة نسبياً ولا تحتاج إلى صيانة معقدة.
3. يستخدم لقطع المعادن باستخدام نفس معدات اللحام.

يحضر غاز الاستيلين C_2H_2 من تفاعل أحجار كاريبي الكالسيوم مع الماء.

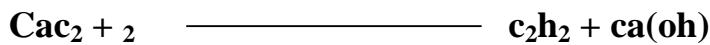

ويتم تحضير غاز الاستيلين حسب التفاعل أعلاه باستخدام مولدات غاز الاستيلين في الورش أو تعبئة غاز الاستيلين في قناني خاصة.

خزن غاز الاستيلين بالقناني

يتم تحضير غاز الاستيلين في معمل كبير ويعبأ الغاز في قناني خاصة ويجهز للورش ويتم مليء 29% من حجم القنينة بسائل الاستيتون الذي له القابلية على اذابة غاز الاستيلين حيث يذيب حجم آلة واحدة من الاستيلين 25 حجم من غاز الاستيلين تحت ضغط 1 كغم / سم في درجة حرارة م 15 ويكون الضغط داخل القنينة 15 كغم / سم وبهذا يكون حجم الغاز المذاب في الاستيلين 375 مرة بقدر حجم سائل الاستيتون بالإضافة إلى هذه الخاصية فإن غاز الاستيتون غير متزن كيميائياً ويكون سهل الانفجار تحت الضغط العالي عند تعبئته وحده داخل القنينة وتوضع في قنينة الاستيلين مواد مسامية من الاسبست تعمل على تجزئة الفراغ داخل القنينة وتنمنع انفجار غاز الاستيلين عند ارتفاع درجة الحرارة ويترك فراغ بنسبة 80% من حجم القنينة لتوفير مجال للامان في حالة ارتفاع الضغط.

خزن غاز الاوكسجين بالقناني

يتم تحضير غاز الاوكسجين عن طريق إسالة الهواء الجوي ثم إعادة تخميره لفصل غاز النيتروجين عنه ثم يتم تعبئته في قناني خاصة مصنوعة من الصلب لفصل غاز النيتروجين عنه ثم يتم تعبئته في قناني خاصة مصنوعة من الصلب وذات سمك وشكل يمكنها من تحمل الضغط العالي للغاز.

مقارنة بين قنينة الاوكسجين والاستيلين

1. ضغط الغاز داخل قنية الاوكسجين حوالي 150 كغم/سم بينما ضغط الغاز داخل قنية الاستيلين حوالي 15 كغم/سم.
2. رأس قنية الاوكسجين الذي يربط به منظم ضغط الغاز يكون ذو سن يمين ورأس قنية الاستيلين ذو سن يسار.
3. تطلي قنية الاوكسجين باللون الأسود أو الأزرق وقنية الاستيلين باللون الأصفر.
4. يختلف الصوت الناتج عن طريق القنينتين بسبب وجود سائل الاسيتون والمواد المسامية بداخل قنية الاستيلين.

الأدوات المستخدمة في لحام الاوكسي استيلين


1. منظمات ضغط الغاز: تستخدم منظمات ضغط الغاز لخفض ضغط الغاز في الاسطوانة إلى ضغط التشغيل المناسب حيث يتم خفض الضغط لغاز الاوكسجين من 150.

أنواع اللهب في لحام الاوكسي استيلين

1. اللهب المتعادل : في هذا النوع من اللهب تكون نسبة الاوكسجين إلى الاستيلين للحصول على اللهب المتعادل هي (1,14 – 1,04) حجم أوكسجين لكل حجم واحد من غاز الاستيلين ويتميز هذا اللهب بوجود مخروط ابيض مركزي مع غلاف هوائي محمر ويستخدم هذا اللهب في لحام الصلب بأنواعه ومعظم السيارات الحديدية لأنه يقي المعادن من الأكسدة ولا يحدث أي تفاعل كيميائي مع معدن اللحام.

شكل (5) اللهب المتعادل

2. اللهب المؤكسد: تكون نسبة الاوكسجين أكثر من اللهب المتعادل أو يكون اللهب قصير

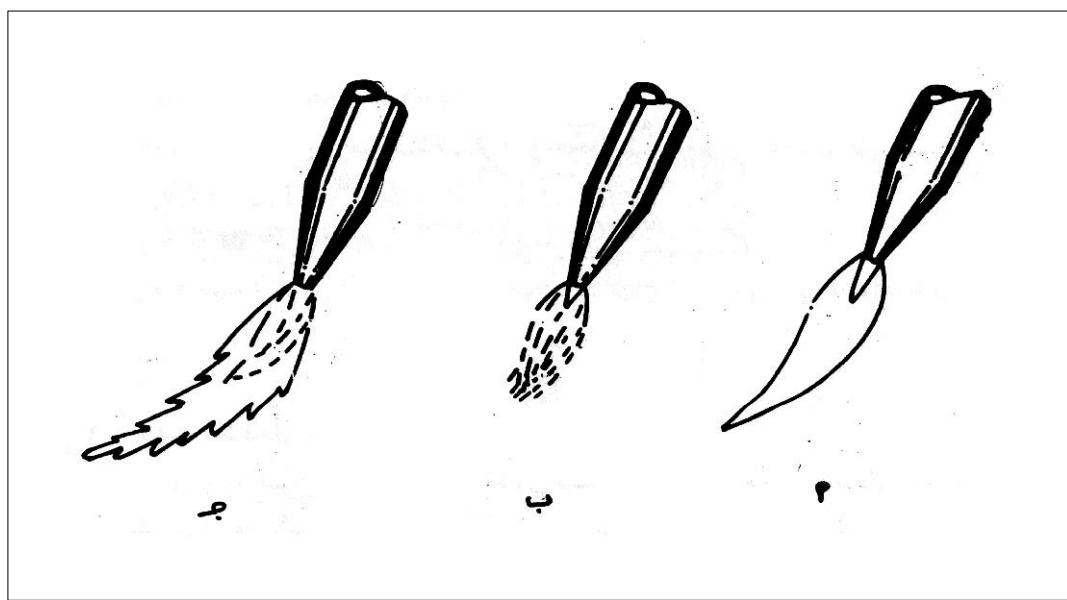

وكذلك المخروط المركزي ولكن أكثر استدقاقاً من اللهب المتعادل وتكون وصلة اللحام الناتجة هشة لاحتواها على عدد كبير من المسام الغازية لتفاعل الاوكسجين مع كربون الصلب. ومع ذلك يستخدم هذا اللهب في لحام سبائك النحاس والبرونز والفضة النيكلية لأن اللهب المؤكسد يمنع تحرر الهيدروجين في المعدن المنصهر حيث إن الهيدروجين يسبب

تكون المسام الغازية في هذه السبائك وكذلك يستخدم في لحام البراص لأن اوكسيد الخارصين المتكون يمنع تبخر الخارصين.

3. اللہب المختزل (المکرین) تكون نسبة هذا الأكسجين إلى الاستيلين أقل مما في اللہب المتعادل يتميز هنا اللہب بوجود مخزون أبيض متوجه محاط بمنطقة بيضاء على شكل ريشة ومحاط بغلاف أحمر تكون درجة الحرارة في هذا اللہب أقل مما هي في اللہب المتعادل يستعمل في لحام الألمنيوم وان واع الصلب السبانكي عدا الصلب مقاوم للصدأ العالى.

اللَّامُ الْيَسَارِيُّ أَوُ اللَّامُ الْيَمِينِيُّ


اللَّهَمَ الْيَسَارِي

هو اللحام الذي تقدم فيه عملية اللحام من اليمين الى اليسار ويسبق فيه سلسلة اللحام المشعل.

إما اللحام اليماني

فهو الذي تتقى في عملية اللحام من اليسار إلى اليمين ويسبق فيه المشعل سلك اللحام.
ويختلف هذان اللحامان عن بعضهما البعض في الأمور التالية :

1. في اللحام اليميني تكون مدة تسخين منطقة اللحام أطول نسبياً مما عليه في اللحام اليساري بسبب التسخين المسبق لمنطقة اللحام من قبل مشعل اللهب لأنّه يتقدّم عملية اللحام.

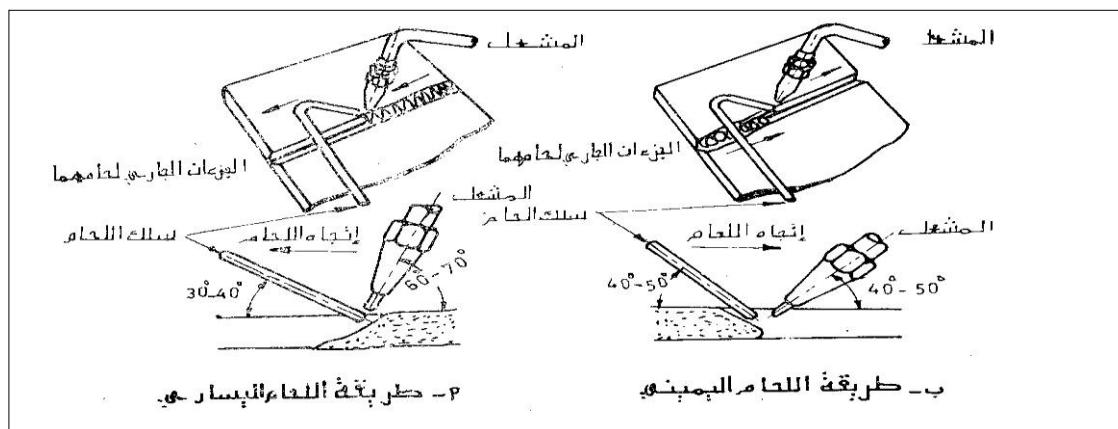

شكل (6) اللحام اليساري واللحام اليميني


2. في اللحام اليميني يكون تبريد منطقة اللحام أسرع من اللحام اليساري لأن المشعل اللهب ابعد نسبياً عن منطقة اللحام.

3. يستخدم اللحام اليميني في لحام ألواح الصلب ذات السمك الكبير (أكبر من 6 ملم) بسبب إمكانية نفاذ اللحام وقوته لتوفير حرارة أكثر. ويستخدم اللحام اليساري في لحام الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية وألواح الصلب التي سمكها أقل من 6 ملم.

القطع بالاوكسي استيلين


يمكن إجراء عمليات القطع بالاوكسي استيلين ويحتوي مشعل القطع المستخدم على عدة ثقوب صغيرة تحاط بثقب مركزي كبير. يخرج من الثقب المركزي غاز الأوكسجين بينما يمرر من خلال الثقوب الصغيرة خليط الأوكسجين والاستيلين ويكون كل ثقب من الثقوب الصغيرة أشبه بمشع اللحام في عملية القطع يتم تسخين الجزء المراد قطعه إلى درجة حرارة التأكسد السريعة ويكون ميل الحديد للأكسدة عالية جداً في هذه الدرجة وهي أقل من درجة انصهار المعدن عندها يفتح تيار الأوكسجين من الثقب المركزي فتتم أكسدة المنطقة الممسوحة بسرعة عالية ويكون ارتباط أوكسيد الحديد المتكون بمعدن القطعة ضعيفاً فيندفع مع تيار الأوكسجين المضغوط على شكل شرر وتتم عملية بالقطع ولا يجوز أن تصل درجة حرارة القطع إلى درجة الانصهار لأن ذلك يجعل القطع غير نظيفة ويحتاج إلى عمليات تشغيل أخرى وهناك أنواع أخرى من مشاعل القطع.

شكل (7) مشعل القطع بالأوكسي استيلين

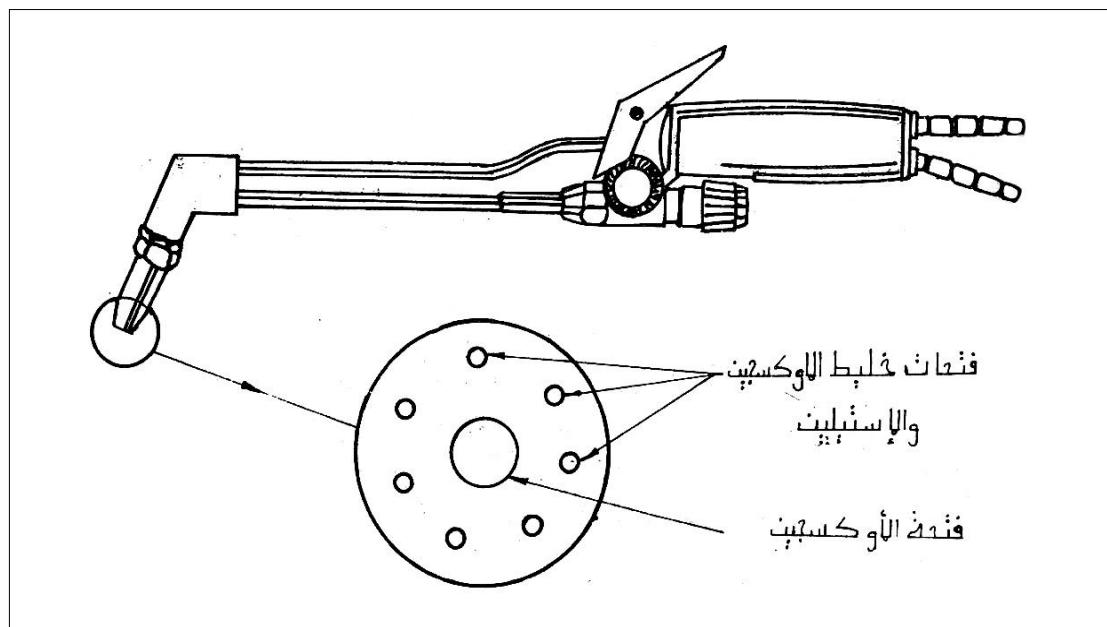

لحام القوس الكهربائي

هو أحد أنواع لحام الانصهار ويتم صهر منطقة اللحام نتيجة الحرارة العالية المتولدة من القوس الكهربائي الذي يتكون بين قطب اللحام (الإلكترود) والشعلة وتصل درجة الحرارة حوالي 5500 م وتن تكون نفقة اللحام في منطقة اللحام بسبب ضغط تيار غازات القوس.

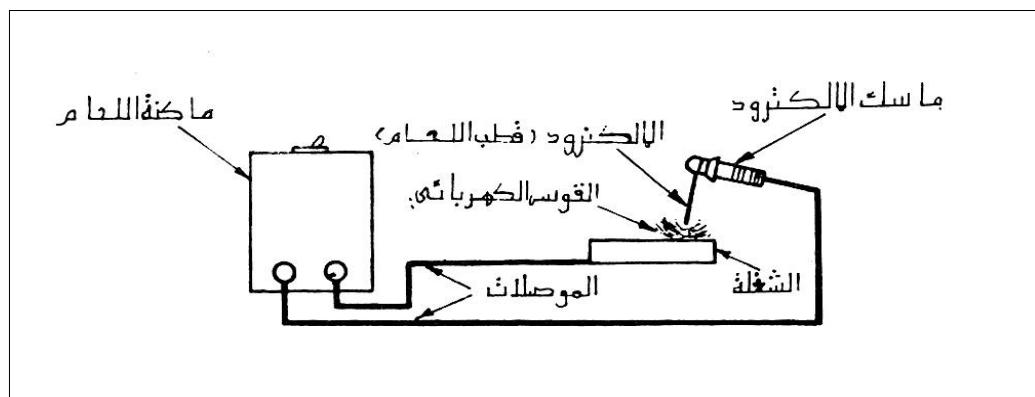

تيار اللحام:

يستخدم التيار الكهربائي المستمر أو التيار الكهربائي المتناوب في عملية اللحام وفي حالة التيار المستمر فإنه يتم تحديد القطب السالب أو الموجب الذي يوصل بالشعلة والذي يوصل بالالكترود ويكون التوصيل بطريقتين:

1. طريقة القطبية المباشرة : حيث تربط الشعلة إلى القطب الموجب بينما يربط الالكترود إلى القطب السالب وهي الحالة الشائعة الاستخدام وتكون الحرارة المتولدة بالشعلة أكبر حيث إن كمية الحرارة المتولدة على القطب الموجب تكون أكبر بحدود ثلثي كمية الحرارة المتولدة إن هذا النوع من الربط يساعد على توفير الحرارة لصهر القطعة لكونها ذات حجم أكبر من الالكترود.

2. طريقة القطبية المعكosaة : وفيها يربط الالكترود إلى القطب الموجب وتستعمل هذه الحالة في حالة استخدام أنواع خاصة من الالكترودات التي تحتاج إلى حرارة عالية لتصهر أو عند لحام ألواح رقيقة من الصلب


أنواع الأقطاب المستخدمة في لحام القوس

1. الأقطاب الالكترونية : ولا تتصهر هذه الأقطاب عند عملية اللحام ويوجد بطريقتين:

- الطريقة المباشرة : حيث يستخدم قطب كربوني واحد وينشأ القوس الكهربائي بين القطب والشعلة مباشرة ويستخدم سلك مالي.

- الطريقة الغير مباشرة : حيث يستخدم قطبان من الكربون وينشأ القوس الكهربائي بينهما ويتم تقربيهما من الشعلة ليحدث الانصهار ويتم اللحام ويستخدم سلك مالي.

شكل (9) بالأقطاب الكربونية

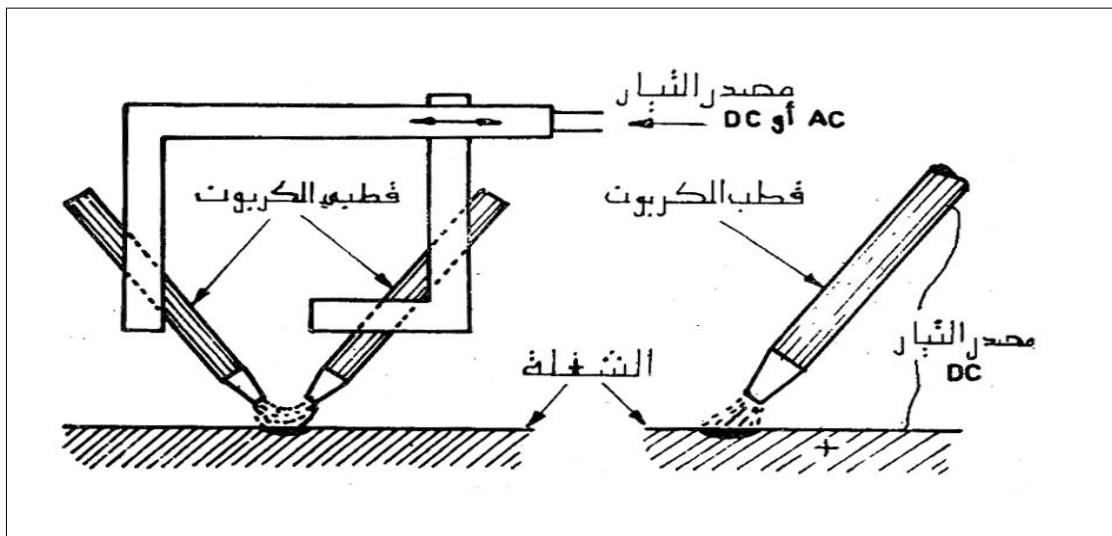

بـ. الطريقة غير المباشرة

أـ. الطريقة المباشرة

2. الأقطاب المعدنية : وهي تؤدي وظيفتين حيث تقوم بإمداد التيار الكهربائي اللازم لعملية اللحام وكذلك تتصهر بفعل القوس الكهربائي لتملئ منطقة اللحام (مادة مالة).

تغليف أقطاب اللحام المعدنية

يتم تغليف أقطاب اللحام المعدنية بمواد خاصة من مساعدات الصهر كما موضح بالشكل (10).


فوائد تغليف الأقطاب المعدنية

- زيادة ثبات القوس الكهربائي واستقراره.
- تكون سحابة واقية من الغازات تحمي معدن اللحام المنصهر من التأكسد كذلك فإن قشرة الخبث المتكون بعد اللحام تبطئ سرعة تبريد منطقة اللحام.
- تقليل تناول قطرات اللحام المنصهر.
- إضافة عناصر سبكيه إلى وصلة اللحام فما يحمي الخواص الميكانيكية للوصلة.

أنواع أقطاب اللحام المعدنية

- الأقطاب الغازية : وهي الأقطاب المعدنية التي تستخدم دون تغليف بل تستخدم غازات واقية.
- الأقطاب ذات التغطية الرقيقة : ويكون سمك غلاف مساعد الصهر قليلا.
- الأقطاب ذات التغطية السميكة : ويكون سمك غلاف مساعدات اللحام سميكا وان اغلب عمليات اللحام بالقوس الكهربائي ستخدم هذا النوع من الأقطاب وهي الأقطاب الشائعة الاستخدام.

شكل (10) تغليف قطب اللحام المعدني

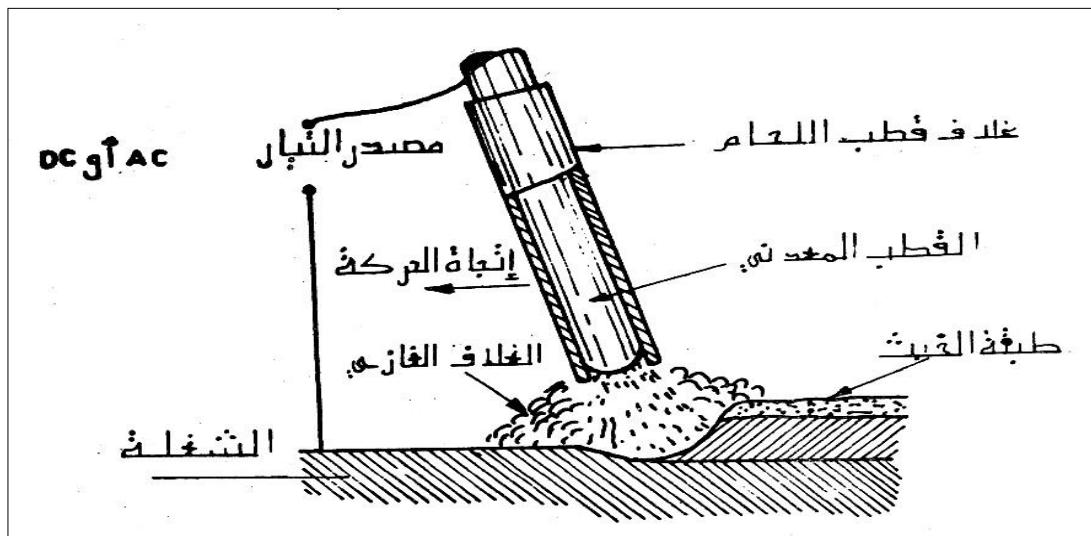

حركة الالكترونيات

عند اللحام باستخدام الالكترونيات (الأقطاب) المعدنية يجب تحريك الالكترونيات بعدة اتجاهات حيث يتم تحريك الالكتروني باتجاه محور أي دفعه باتجاه الشعلة باستمرار لتعويض الجزء المنصهر من الالكتروني لحفظه على طول ثبات واستقرار القوس الكهربائي. إن سرعة الحركة بها الاتجاه تعتمد على خبرة العامل فالسرعة البطيئة تسبب انقطاع القوس الكهربائي إما السرعة العالية فتساهم في قصر القوس الكهربائي والتحام السلك بالشعلة. إما الحركة الثانية للالكتروني فهو حركة الالكتروني باتجاه خط اللحام ويعتمد هذه الحركة على مقدار التيار الكهربائي وقطر الالكتروني ونوع الوصلة. إن السرعة العالية تسبب عدم نفاذ اللحام وضعف خط اللحام إما السرعة البطيئة فتساهم في قطع وصلة اللحام وزيادة الكلفة الاقتصادية وكذلك تقليل إنتاجية اللحام واتساع منطقة التأثير الحراري.

طرق عزل منطقة اللحام

تم حماية منطقة اللحام من التأكسد بعزلها عن الأوكسجين الجوي بالطرق الآتية:

1. تغليف أقطاب اللحام بمساعدات الصهر وهذه تساعد على تكوين سحابة واقية من الغازات تعزل منطقة اللحام عن الأوكسجين الجوي.
2. غمر منطقة اللحام بمسحوق مساعد الصهر كما في لحام القوس المغمور فيعزل منطقة اللحام عن الأوكسجين.
3. استخدام الغازات الخاملة (الاركون والهيليوم) لحماية منطقة اللحام حيث تقوم هذه الغازات بتغليف منطقة اللحام وتعزلها عن الأوكسجين.

لحم القوس الكهربائي باستعمال الغازات الواقية

في هذا النوع من اللحام يتم تشغيل غازات خاملة مثل (الاركون والهيليوم) حيث تكون هذه الغازات ستارا (غلاف) واقي لمنطقة اللحام تمنع اتصال منطقة اللحام بالأوكسجين الجوي وتمنع تأكسد منطقة اللحام كما يمكن استخدام غاز ثانوي اوكسيد الكربون لهذا الغرض.

لحم الاركون:

حيث يستخدم غاز الاركون لحماية منطقة اللحام ويولد القوس الكهربائي بين الشعلة والاكترود والذي يكون إما من التنكسن أو من المعدن وبهذا هناك نوعين من اللحام بالاركون

1. لحم التنكسن : الغاز الخامل (تياك)

حيث يكون قطب اللحام (الاكترود) المستخدم من التنكسن الذي لا ينصهر أثناء اللحام وكذلك سلك لحام ينصهر (مادة M) ويحاط قطب التنكسن بغاز الاركون الذي يحمي منطقة اللحام ويمكن استخدام تيار المستمر او المتناوب ويكون اللحام بهذه الطريقة نظيفا وجيد.

2. اللحام المعدني : الغاز الخامل (الميك) (mig)

حيث يكون الاكترود عبارة عن سلك معدني ينصهر ليكون المادة الملائمة لمنطقة اللحام ويحاط السلك بغاز الاركون ويستخدم التيار المستمر ويوصل الاكترود بالقطب الموجب (طريقة الربط المعكوس) لتتولد الحرارة الكافية لصهر الاكترود ويكون اللحام نظيف وجيد .

لحم ثاني اوكسيد الكاربون

من نوع لحم الغازات الواقية ويستخدم غاز ثاني اوكسيد الكاربون بدلا من الاركون بسبب رخص ثمنه وتعتبر هذه الطريقة تطويرا لطريقة (الميك) وتحتوي مادته على عناصر مزيلة للأوكسجين(منغنيز، سلكون، والألمنيوم).

لحم الهيدروجين الذري


يتولد القوس الكهربائي بين قطبين من التنكسن داخل مشعلين يدخل إلى كل منهما غاز الهيدروجين وعند مرور غاز الهيدروجين في منطقة القوس الكهربائي يتآكل ويتحول غاز الهيدروجين إلى ايونات الهيدروجين الموجبة (h+) وتعود هذه الايونات لتتعدد عند اقترابها من سطح الشعلة باعثة الحرارة عالية في وصلة اللحام ثم تحرق جزيئات الهيدروجين المتكونة

لتعطي كمية أخرى من الحرارة وكذلك يقوم الهيدروجين بحماية وسط الشعلة من التأكسد ويستخدم سلك مالي لملي منطقة اللحام تستخدم للحام المواد بالحديد أو سبائك الألمنيوم.

لحام القوس المغمور

هي إحدى طرق لحام القوس الكهربائي وتستخدم قطب معدني ويحدث القوس الكهربائي بين القطب المعدني والشعلة ويتم غمر منطقة اللحام بمسحوق مادة الصهر قبل اللحام في أنبوبيه المجاورة للقطب ويكون القوس الكهربائي حيث يصهر قطب اللحام ومساعد الصهر الذي يكون طبقه عازلة تحمي منطقة اللحام من التأكسد. يكون اللحام ذا سطح جيد ونضيف ويستخدم اللحام الألواح السميكة ويستخدم للحام أنواع الصلب والسبائك والألمنيوم.


شكل (11) لحام القوس المغمور

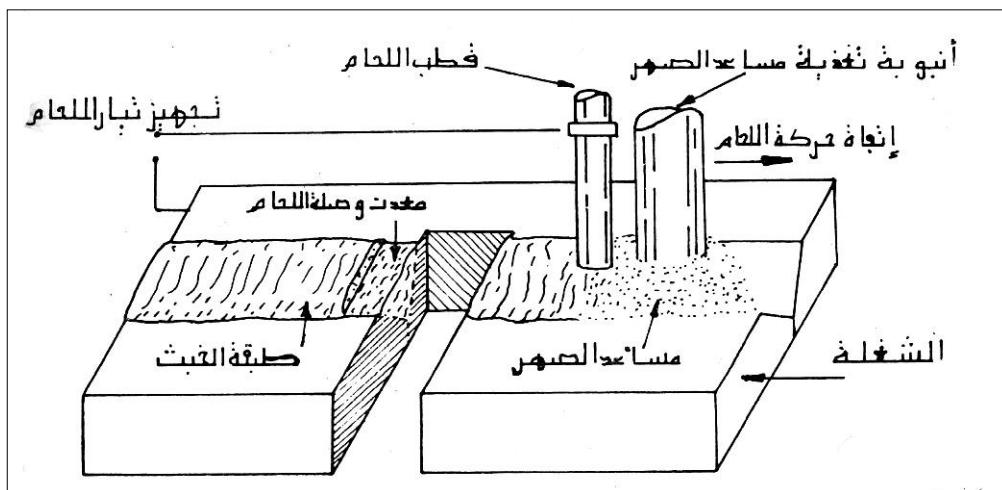

لحام الترميد

في هذا اللحام يستخدم خليط من مسحوق الألمنيوم مع مسحوق اوكسيد الحديد fe3o4 بنسبة 3:1 وزنا ويوضع في بودقة أو وعاء مبطن بمادة حرارية كما في الشكل (12) ويُسخن جزء من هذا الخليط إلى درجة 1150 مئوية ليبدأ تفاعل الألمنيوم مع اوكسيد الحديد ويستمر ذاتياً وتكون درجة الحرارة التي يمكن الحصول عليها من هذا التفاعل f_{250} .

وهذه الدرجة لصهر الصلب ونزلوه من أسفل البودقة إلى قالب رملي يتم تجهيزه مسبقاً ويستعمل لحام الترميد في لحام المقاطع السميكة كأطراط قضبان سلك الحديد وابدان القاطرات وما شابه ليكون اللحام جيداً وخواصه الميكانيكية جيدة.

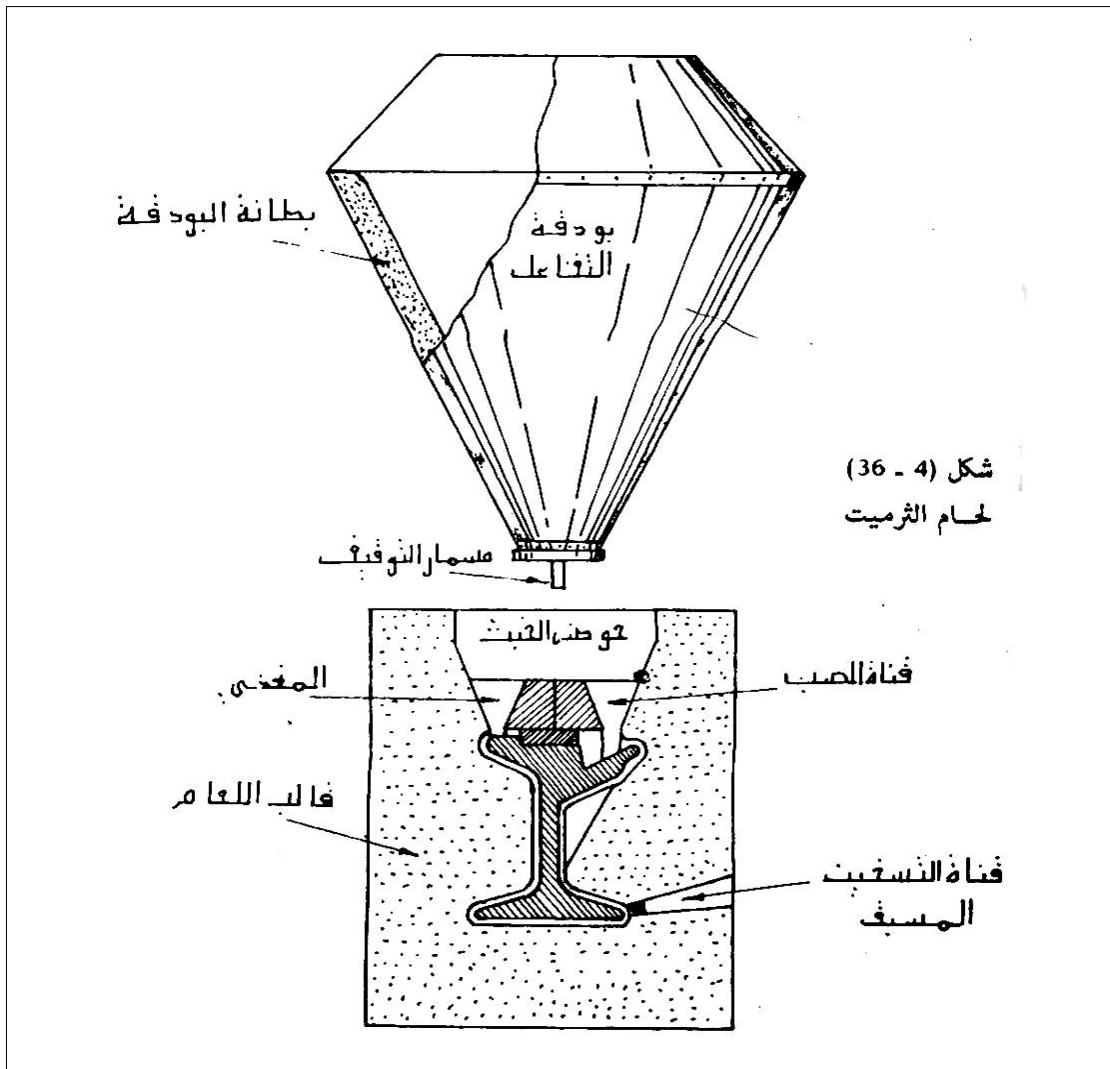

شكل (12) لحام بالترميد

اللحام بأشعة الليزر

تستخدم أشعة الليزر لإنتاج الحرارة الأزمرة للحام حيث يتم تركيز أشعة الليزر في منطقة معينة فيتم تسخين المنطقة إلى درجة الانصهار فيتم اللحام وتحصل درجة الحرارة إلى 10000 مئوية ويتم تسلیط أشعة الليزر على منطقة اللحام على شكل نبضات متقطعة وليس على صورة مستمرة ويستخدم في الصناعات الالكترونية وفي لحام القطع الصغيرة في بعض الأغراض الخاصة.


اللحام بحزمة الالكترونيات

يتم توليد حزمة من الالكترونيات كثيفة وذات سرعة فائقة تبعث من ملف حازوني تحت جهد كهربائي عالي وتمر خلال الانود ثم ترکز بواسطه ملف التركيز ويتم تركيز حزمة الالكترونيات في منطقة اللحام وتصل درجة الحرارة إلى 10000 م ولذلك يمكن لحام الأجزاء ذات السماك الكبير وبسهولة.

لحام الكاوية (لحام السمسكرا)

يتم لحام الصفائح المغلونة وصفائح البراس في إعمال السمسكرا بهذا النوع من اللحام ويستخدم سبيكة من القصدير والرصاص قد تكون بنسبة 50 بالمئة لكل منها إلى درجة انصهار هذه السبيكة 220م قبل الانصهار تكون السبيكة بحالة عجينة وتستخدم كاوية أو بواسطه اللهب المباشر وقبل عملية اللحام يجب تنظيف منطقة اللحام جيداً وإزالة الاكسيد وتستخدم مساعدات صهر مثل كلوريد الزنك أو حامض الهيدروكلوريك كما يستخدم ملح كلوريد الالمونيوم لتنظيف الكاوية ويتم اللحام (القلاي) وتم عملية اللحام بفرش معدن اللحام بواسطه الكاوية ليسهل ثنياً الصفائح.


شكل (13) أشكال مختلفة من الكاويات

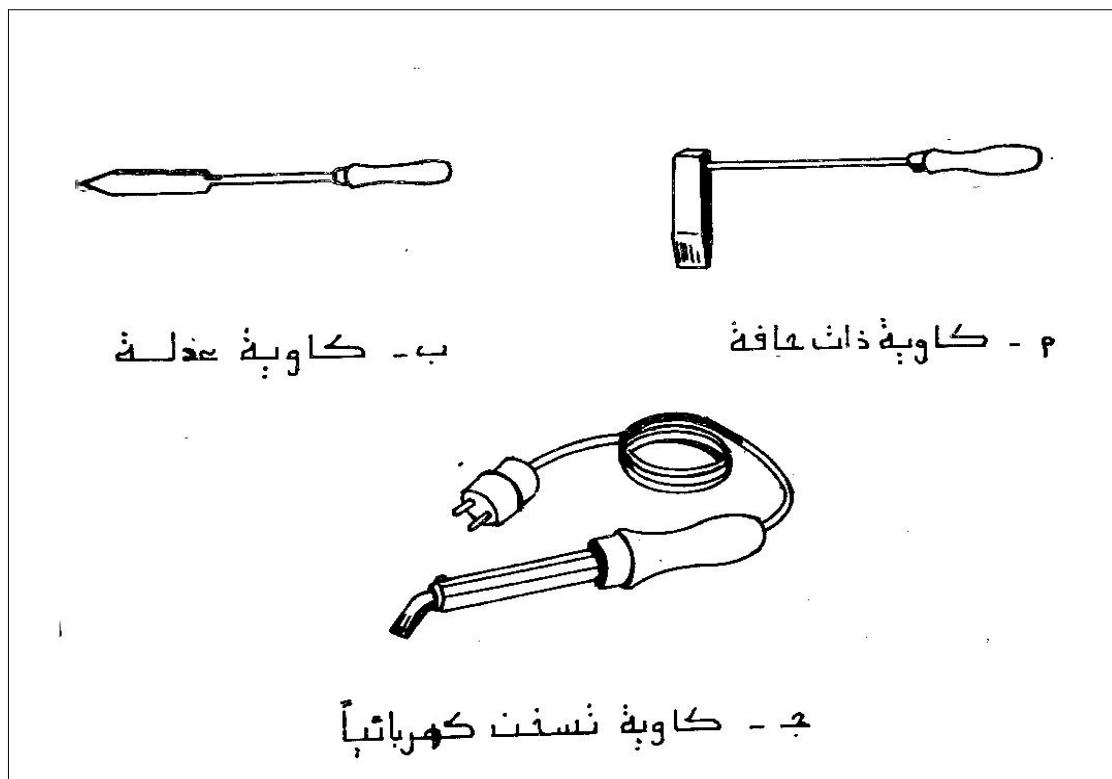

لحام المونة (لحام التبريس)

ويستخدم لحام سبائك النحاس والبراس والبونز هذه الطريقة كما يستخدم أحياناً لحام سبائك الألمنيوم. وتستخدم أسلاك لحام درجة انصهارها بحدود (970 – 990) وأسلاك اللحام الشائعة من سبائك النحاس ويستخدم لهب الاوكسي استاين عادة في عملية اللحام وتستخدم مساعدات صهر في اللحام ويتم تسخين منطقة اللحام إلى أقل من درجة الانصهار ثم يصهر سلك اللحام في منطقة اللحام ويتم اللحام بانتشار معدن اللحام قي سطح القطع المراد لحامها فتتم عملية اللحام وتكون وصلات اللحام إما عدلة أو مشطوفة أو تركيبية كما في الشكل (14)

شكل (14) أشكال الوصلات المستخدمة

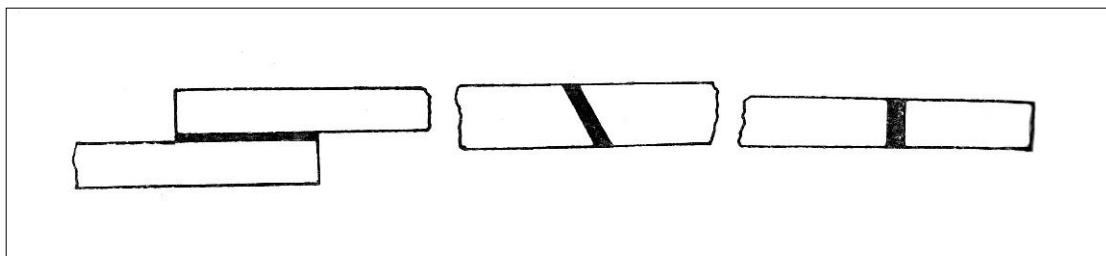

عيوب اللحام

العيوب الخارجية

1. عدم انتصار عرض خط اللحام وارتفاعه
2. عدم تطابق وصلة اللحام لمقاييس المطلوبة
3. ظهور الحروز أو النقر غير المسودة على سطح الوصلة عند إطارها.
4. ظهور المسافات والتشققات على سطح الوصلة.
5. وجود الشوائب (بقايا الخبث) على سطح وصلة اللحام.
6. عدم التمايز في أوجه وصلة اللحام بسبب انسياپ المعدن على القطعة الأفقية من الشعلة

العيوب الداخلية

- أ- عدم نفاذ اللحام وأسبابه ما يلي:
1. نقص مقدار التيار الكهربائي.
 2. السرعة العالية لحركة الالكتروني.
 3. عدم تجهيز إطاراف اللحام بالطريقة الصحيحة.
 4. عدم تنظيف إطاراف الأجزاء الملحومة بشكل جيد.
- ب- وجود المسام الداخلية في معدن وصلة اللحام بسبب عدم تمكن الغازات الذائبة في المعدن المنصهر من الخروج منه من قبل تجمد سطح الوصلة وتبقى على شكل مسام.
- ج- الشقوق الداخلية في الوصلة والمعدن الأساسي : وتحصل بسبب الإجهادات الداخلية بسبب التسخين والتبريد غير المنتظمين.
- د- عدم تصاهير طبقات اللحام : ويحدث بسبب عدم استخدام تيار كافي وعدم نظافة منطقة اللحام بين الخطوط.
- هـ: وجود الخبث والشوائب ضمن وصلة اللحام.

اختبارات اللحام

أ- الاختبارات الخارجية : وهي على أنواع :

1. فحص العرض والارتفاع لخط اللحام وتناسق اللحام.
2. مطابقة وصلة اللحام مع المقاييس المحددة لها باستخدام محددات قياسها.
3. الكشف عن الحروز والنقر على الوصلة وإطارافها.

4. الكشف عن المسافات والشقوق الشعرية على سطح الوصلة وكذلك الشوائب وبقايا الخبث.

بـ- اختبار إحكام وصلات اللحام :
ويجري هذا الاختبار للتأكد من عدم نضوج السوائل والغازات من خلال وصلات اللحام وتتم باستخدام الكيروسين كمادة نفاذة أو استخدام الماء أو الهواء المضغوط أو طرق أخرى.

جـ- اختبارات المتانة الميكانيكية :
حيث يتم تجهيز عينة مختبريه من المنتج لإجراء الفحوص الميكانيكية عليها مثل اختبار الشد واختبار الثنائي واختبار الصدمات.

دـ- اختبارات تحديد العيوب الداخلية وهي على أنواع:

1. باستخدام الأشعة السينية وأشعة كاما:

حيث يتم نفاذ الأشعة عبر اللحام وإسقاطها على صورة فوتوغرافية لوصلة اللحام وتكون العيوب داكنة اللون على الصورة الشعاعية.

2. استخدام الذبذبات فوق الصوتية : حيث تمرر ذبذبات فوق الصوتية تنعكس عن العيوب ويتم كشفها بجهاز خاص.

3. استخدام الطريقة المغناطيسية : حيث تجتمع برادة الحديد بصورة مركزية مناطق العيوب للوصلة الملحومة بعد مغنتتها بأجهزة خاصة.

أسئلة الامتحان النهائي

س/1 ما هي مواصفات كل من :

1. قوالب القياس الطولية.

2. عمود الجيب.

س/2/ صنف قوالب القياس حسب الدقة تنازلياً مع استخداماتها؟

س/3/ عدد طرق تجفيف الباب، وما هي فوائد تجفيف الباب؟

س/4/ عدد مميزات كل من:

1. لحم الاوكسي استيلينية.

2. السباكة المستمرة.

س/5/ قارن بين كلا مما يأتي؟

منظم غاز الاوكسجين وبين منظم غاز الاستلين

س/6/ مما يتكون كل من :

1. مزيج المقالبة في السباكة القشرية.

2. مادة الاكتساع في السباكة القيمة.

3. مزيج لحام الثرميت.

س/7/ عدد فوائد تغليف الأقطاب المعدنية في لحام القوس الكهربائي؟

س/8/ عدد ثلاث لكل من:

1. لحم القوس الكهربائي باستخدام الغازات الواقية.

2. طرق فحص المسبوكات بالطريقة الاتدميرية.

س/9/ بين سبب كل من:

1. عدم نفاذ اللحام إلى جدر وصلة اللحام.

2. إضافة الحجر الجيري إلى شحنة فرن الدست.

3. تغليف الطبقة العليا في لحام الانفجار بمواد مطبلية.

س/10/ عدد ثلاث لكل مما يأتي:

1. عيوب اللحام الداخلية.

2. عيوب المسبوكات الرملية.

3. طرق السباكة بالطرد المركزي.

أسئلة امتحان النهائي الدور الثاني

- س 1/ أ- اكتب القوانين الأزمرة لحساب كل من:
الخطأ في القياس، دقة المكروميتر، مدى القياس بالفيرنية.
- ب/ احسب دقة الفيرنية طول التدرج على المقياس الأساسي 1 مللي وطول الفيرنية 19 ملم مقسم إلى 20 قسماً متساوياً واحسب المدى أذا كان طول التدرج على المقياس الأساسي 180 ملم؟
- س 2/ أ- ما هي أهم مزايا عمليات السباكة؟
ب/ صنف أفران الصهر بالسباكة حسب درجة التماس بين كل من عناصر الشحنة والوقود ونواتج الاحتراق مع أعطاء مثل لكل مجموعة؟
- س 3/ أ- ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند صب المعدن؟
ب/ عدد طرق تنظيف المسبوكات الرملية؟
- س 4/ بين سبب أربع مما يلي:
1. فلة استخدام النماذج المفردة.
2. استخدام الحجر الجيري في فرن الدست.
3. استخدام اللباب في قوالب السباكة.
4. وضع المصنوعات في قوالب السباكة.
5. حدوث نقرة في لحام القوس الكهربائي.
- س 5/ أ- عدد طرق عزل الأقطاب المعدنية؟
ب/ ما هي الخطوات الواجب اتباعها قبل البدء بأي عملية لحام؟
- س 6/ أ- عدد أنواع مakensات السباكة بالضغط؟
ب/ تكلم عن اثنين مما يلي:
1. لحام الترميت.
2. القوالب السمنتية
3. اللحام بأشعة الليزر.